

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ЕН  
13060—  
2011

---

## СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ МАЛЫЕ

EN 13060:2004  
Small steam sterilizers  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2012

## **Предисловие**

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0 — 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### **Сведения о стандарте**

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Фармстер» (ООО «Фармстер») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 383 «Стерилизация медицинской продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 сентября 2011 г. № 332-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 13060:2004 «Стерилизаторы небольшие паровые» (EN 13060:2004 «Small steam sterilizers»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

### **5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

© Стандартинформ, 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	1
3	Термины и определения . . . . .	2
4	Общие технические требования . . . . .	6
5	Требования к рабочим характеристикам . . . . .	17
6	Безопасность . . . . .	18
7	Категории испытаний . . . . .	18
8	Испытательное оборудование . . . . .	20
9	Программа испытаний . . . . .	26
10	Методы испытаний . . . . .	27
Приложение А (справочное) Уточнение определения полого пространства типа А и полого пространства типа В (см. 3.19 и 3.20) . . . . .		38
Приложение В (справочное) Система оценки процесса . . . . .		39
Приложение С (справочное) Рекомендуемые предельные загрязнения и технические данные воды для паровой стерилизации . . . . .		40
Приложение D (справочное) Пример таблицы, которая должна предоставляться с предпродажной документацией и с инструкциями по эксплуатации . . . . .		41
Приложение Е (справочное) Системы для размещения загрузки . . . . .		42
Приложение F (справочное) Обоснование испытаний . . . . .		43
Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь между настоящим стандартом и существенными требованиями Директивы ЕС 93/42 EEC по медицинским устройствам . . . . .		45
Приложение DA (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации . . . . .		46
Библиография . . . . .		48

## Введение

Малые паровые стерилизаторы широко используют для медицинских целей, например, в общей медицинской практике, в стоматологии, в качестве средств личной гигиены и косметического ухода, а также в ветеринарии. Их используют также для стерилизации материалов и оборудования, для которых существует вероятность контакта с кровью или жидкостями организма, например, инструментов, используемых косметологами и парикмахерами или инструментов для татуировки и пирсинга. Специфика стерилизуемых объектов, используемых в этих областях применения, обуславливает различные требования к рабочим характеристикам циклов стерилизации и различные соответствующие методы испытаний.

Настоящий стандарт определяет общие требования к малым паровым стерилизаторам и методы испытаний для стандартных загрузок стерилизаторов в соответствии с таблицей 1. Эти загрузки включают неупакованные твердые изделия, полную пористую загрузку, частичную пористую загрузку, малые пористые объекты, полуую загрузку А, полуую загрузку В, изделия с однослойной упаковкой, изделия с двухслойной упаковкой. Эксплуатационные испытания, установленные в настоящем стандарте, могут также применяться изготовителями оборудования для указания соответствующих рабочих характеристик процессов обеззараживания в соответствии с требованиями к информации, которая должна предоставляться изготовителями медицинского оборудования согласно ЕН ИСО 17664:2004. Это позволит пользователям определять конкретные рабочие характеристики стерилизатора, требуемые для надежной обработки их изделий.

Таблица 1 — Типы циклов стерилизации

Тип	Описание предполагаемого использования
B	Стерилизация всех упакованных или неупакованных твердых полых загруженных изделий типа А и пористых изделий, представленных в настоящем стандарте как испытательные нагрузки
N	Стерилизация неупакованных твердых изделий
S	Стерилизация изделий, указанных изготовителем стерилизатора, включая неупакованные твердые изделия и, по крайней мере, одно из следующего: пористые изделия, малые пористые объекты, полуую загрузку типа А, полуую загрузку типа В, изделия с однослойной упаковкой, изделия с многослойной упаковкой
<b>П р и м е ч а н и я</b>	
1 Данное описание определяет номенклатуру изделий и испытательные загрузки.	
2 Неупакованные стерильные инструменты предназначены для немедленного использования или для нестерильного хранения, транспортирования и применения (например, для предотвращения перекрестной инфекции).	

Важно, чтобы стерилизатор и соответствующее оборудование использовались только для стерилизации того типа изделий, для которого они предназначены. Выбор стерилизатора, цикла стерилизации или качества предусмотренной обработки может не соответствовать конкретной загрузке. Поэтому пригодность процедуры стерилизации для конкретного изделия должна быть подтверждена аттестацией.

## СТЕРИЛИЗАТОРЫ ПАРОВЫЕ МАЛЫЕ

Small steam sterilizers

Дата введения — 2012 — 03 — 01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт определяет требования к рабочим характеристикам и методам испытаний малых паровых стерилизаторов, используемых для медицинских целей или для материалов, для которых существует вероятность контакта с кровью или жидкостями организма.

Настоящий стандарт распространяется на малые паровые стерилизаторы с автоматическим управлением, в которых пар вырабатывается с помощью электрических нагревателей или используется пар, генерируемый внешней относительно стерилизатора системой.

Настоящий стандарт распространяется на малые паровые стерилизаторы, используемые главным образом для стерилизации медицинских изделий, не способные вместить стерилизационный модуль (300 × 300 × 600 мм) и имеющие камеру объемом не более 60 л.

Настоящий стандарт не распространяется на малые паровые стерилизаторы, используемые для стерилизации жидкостей или фармацевтических продуктов.

Настоящий стандарт не определяет требований техники безопасности, относящихся к опасностям, связанным с зоной, в которой используется стерилизатор (например, к легковоспламеняющимся газам).

Настоящий стандарт не определяет требований к проверке и текущему контролю стерилизации посредством влажного тепла.

**П р и м е ч а н и е** — Требования к проверке и текущему контролю стерилизации посредством влажного тепла приведены в стандарте ЕН 554, который может также распространяться на малые паровые стерилизаторы.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок используют только указанное издание стандарта. В случае недатированных ссылок — последнее издание стандарта, включая все изменения и поправки.

ЕН 285:1996 Стерилизация. Паровые стерилизаторы. Большие стерилизаторы<sup>1)</sup>

ЕН 475 Медицинские устройства. Электрически генерируемые аварийные сигналы

ЕН 866-3 Биологические системы для испытания стерилизаторов и процессы стерилизации. Часть 3. Конкретные системы для применения в стерилизаторах с влажным теплом

ЕН 867-1:1997 Небиологические системы для использования в стерилизаторах. Часть 1: Общие требования<sup>2)</sup>

ЕН 867-5:2001 Небиологические системы для использования в стерилизаторах. Часть 5. Технические условия на индикаторные системы и устройства для контрольного заражения, используемые для испытания рабочих характеристик малых стерилизаторов типа В и типа S

<sup>1)</sup> В настоящее время пересматривается СЕН/ТС 10.

<sup>2)</sup> ЕН 867-1 в настоящее время пересматривается ИСО/ТС 198 и СЕН/ТС 102 (согласно Венскому соглашению).

ЕН 868 (все части) Упаковочные материалы и системы для медицинских устройств, подлежащих стерилизации<sup>1)</sup>

ЕН 10088-1 Нержавеющие стали. Часть 1. Перечень нержавеющих сталей

ЕН 60529 Степень защиты, обеспечиваемая кожухами (код IP) (МЭК 60529:1989)

ЕН 61010-1 Требования техники безопасности к электрооборудованию для измерения, регулирования и лабораторного использования. Часть 1. Общие требования (МЭК 61010-1:2001)

ЕН 61010-2-041 Требования техники безопасности к электрооборудованию для измерения, регулирования и лабораторного использования. Часть 2-041. Конкретные требования к автоклавам с использованием пара для обработки медицинских материалов и для лабораторных процессов (МЭК 61010-2-041:1996)<sup>2)</sup>

ЕН 61326 Электрооборудование для измерения, регулирования и лабораторного использования. Требования к ЭМС (МЭК 61326:1997)

ЕН ИСО 228-1 Трубные резьбы для случаев, когда герметичные соединения выполняются не на резьбах. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения (ИСО 228-1:2000)

ЕН ИСО 3746 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Контрольный метод с использованием огибающей поверхности измерения над плоскостью отражения (ИСО 3746:1995)

ЕН ИСО 4017 Винты с шестигранной головкой. Продукты классов А и В (ИСО 4017:1999)

ЕН ИСО 4126-1 Предохранительные устройства для защиты от чрезмерного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны (ИСО 4126-1:2004)

ЕН ИСО 13485:2003 Медицинские устройства. Системы управления качеством. Требования для регулятивных целей (ИСО 13485:2003)

ЕН ИСО 14937 Стерилизация медико-санитарных продуктов. Общие требования к определению параметров стерилизующих агентов и к разработке, проверке и стандартному регулированию процессов стерилизации медицинских устройств (ИСО 14937:2000)

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

**П р и м е ч а н и е** — Другие определения, относящиеся к паровой стерилизации и ее проверке, приведены в стандартах ЕН 285 и ЕН 554.

**3.1 абсолютное давление** (absolute pressure): Давление, для которого нулевым значением является абсолютный вакuum.

[ЕН 764-1:2004, определение 4.5]

**3.2 активный слив малых паровых стерилизаторов** (active drain of small steam sterilizers): Слив, посредством которого присутствующие в камере жидкости отводятся во время обработки.

**3.3 удаление воздуха** (air removal): Удаление воздуха из камеры и загрузки стерилизатора в степени, достаточной для обеспечения поступления пара.

[ЕН 285:1996, определение 3.2]

**3.4 автоматический контроллер** (automatic controller): Устройство, которое в ответ на заданные переменные цикла осуществляет последовательное управление стерилизатором на всех этапах цикла (циклах).

[ЕН 285:1996, определение 3.3]

**3.5 биологический индикатор** (biological indicator): Инокулированный носитель, заключенный в готовую к употреблению первичную упаковку.

[ЕН 866-1:1997, определение 3.1]

**3.6 калибровка** (calibration): Совокупность операций, определяющая при заданных условиях соотношение между значением, показываемым измерительным прибором или измерительной системой, или значениями, представленными вещественной мерой или эталоном, и соответствующими значениями, реализуемыми согласно стандарту.

[VIM:1993, определение 6.11]

<sup>1)</sup> ЕН 868-1 в настоящее время пересматривается ИСО/TC 198 и СЕН/TC 102 (согласно Венскому соглашению).

<sup>2)</sup> В настоящее время пересматривается МЭК/TC 66A/VG 7.

**3.7 температура камеры** (chamber temperature): Наименьшая температура, преобладающая в камере стерилизатора.

[ЕН 554:1994, определение 3.3]

**3.8 химический индикатор** (chemical indicator): Система химического индикатора в той форме, на применение в которой она рассчитана.

**3.9 система химического индикатора** (chemical indicator system): Комбинация реагентов химического индикатора и основа для них.

**3.10 закрытая дверца** (closed door): Дверца, находящаяся в положении, необходимом для ее запирания.

**3.11 индикация завершения цикла** (cycle complete indication): Индикация того, что цикл стерилизации был успешно выполнен в соответствии с заданием и что простерилизованная загрузка готова к извлечению из камеры стерилизатора.

**3.12 параметры цикла** (cycle parameters): Заданные физические свойства, например, время, температура и давление, которые влияют на эффективность процесса стерилизации.

**3.13 определенная конечная точка** (defined end-point): Видимое изменение, возникающее после воздействия заданной переменной (переменных) на уровне, равном или превышающем уровень, указанный для индикатора.

[ЕН 867-1:1997, определение 3.2]

**3.14 дверца** (door): Крышка или аналогичное устройство, предусмотренное в качестве средства закрывания и герметизации камеры стерилизатора.

[ЕН 285:1996, определение 3.12]

**3.15 двухсторонний стерилизатор** (double ended sterilizer): Стерилизатор, имеющий двери с двух противоположных сторон стерилизационной камеры.

[ЕН 285:1996, определение 3.13]

**3.16 время установления равновесия** (equilibration time): Время, прошедшее между достижением температуры стерилизации в камере стерилизатора и достижением температуры стерилизации во всех точках внутри загрузки.

[ЕН 554:1994, определение 3.5]

П р и м е ч а н и е — Температуру в камере стерилизатора обычно называют температурой камеры.

**3.17 неисправность** (fault): Обнаружение посредством автоматического контроллера того, что заданные переменные цикла стерилизации не были достигнуты.

[ЕН 285:1996, определение 3.17]

**3.18 время выдержки малого парового стерилизатора** (holding time of small steam sterilizers): Время, в течение которого температура во всех точках полезного пространства (с учетом исходного положения измерителей температуры) поддерживается в пределах полосы температуры стерилизации.

П р и м е ч а н и е — Время выдержки следует непосредственно за временем установления равновесия. Значение времени выдержки связано с температурой стерилизации.

**3.19 полая загрузка А** (hollow load A): Полое изделие, открытое с одной стороны, когда отношение длины полости к ее диаметру больше или равно 1 и меньше или равно 750 ( $1 \leq L/D \leq 750$ ) и когда длина полости не превышает 1500 мм ( $L \leq 1500$  мм), или пространство, открытое с двух сторон, когда отношение длины полости к ее диаметру больше или равно 2 и меньше или равно 1500 ( $2 \leq L/D \leq 1500$ ) и когда длина полости не превышает 3000 мм ( $L \leq 3000$  мм), и которое при этом не является полой загрузкой В.

П р и м е ч а н и е — См. приложение А.

**3.20 полая загрузка В** (hollow load B): Полое изделие, открытое с одной стороны, когда отношение длины полости к ее диаметру больше или равно 1 и меньше или равно 5 ( $1 \leq L/D \leq 5$ ) и когда диаметр больше или равен 5 мм ( $D \geq 5$  мм), или пространство, открытое с двух сторон, когда отношение длины полости к ее диаметру больше или равно 2 и меньше или равно 10 ( $2 \leq L/D \leq 10$ ) и когда диаметр больше или равен 5 мм ( $D \geq 5$  мм).

П р и м е ч а н и е — См. приложение А.

**3.21 инокулированный носитель** (inoculated carrier): Носитель, на котором было посажено определенное количество тестовых организмов.

[ЕН 866-1:1997, определение 3.8]

**3.22 монтажные испытания** (installation test): Серия проверок и испытаний, выполняемых после установки стерилизатора на месте применения.

[ЕН 554:1994, определение 3.9]

**3.23 запертая дверца** (locked door): Полнотью закрытая дверца с запорным устройством (устройствами), когда при этом для отпирания и открывания дверцы требуются отдельные действия.

**3.24 максимальное допустимое давление** (maximum allowable pressure): Максимальное давление, на которое рассчитано оборудование.

[ЕН 764-1:2004, определение 4.9]

П р и м е ч а н и е 1 — Максимальное допустимое давление оговаривается изготовителем для конкретного места. Это место подсоединения защитных и/или ограничительных устройств или верх оборудования, или, если это не подходит, любая другая указанная точка оборудования.

П р и м е ч а н и е 2 — См. Директиву 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением», статья 1, статья 2.3.

**3.25 медицинское изделие** (medical devise): Любой прибор, аппарат, средство, машина, электроприбор, имплантат, реагент или калибровочный маркер *«in vitro»*, программное обеспечение, материал или другие подобные или связанные позиции, предназначенные изготовителем для использования на людях, отдельно или в комбинации, с одной или несколькими конкретными целями, включая:

- диагностику, предупреждение, наблюдение, лечение или смягчение болезней;
- диагностику, наблюдение, лечение, смягчение или компенсацию травм;
- исследование, замещение, модификацию или поддержку анатомии или физиологических процессов;
- поддержание жизни;
- контроль оплодотворения;
- дезинфекцию медицинских приборов;
- предоставление информации для медицинских целей средствами анализа *«in vitro»* образцов, взятых из тела человека,

причем основное прямое действие указанных позиций в или на организме человека не достигается фармакологическими, иммунологическими или метаболическими средствами, однако действию которых эти средства могут способствовать.

[ЕН ИСО 13485:2003, определение 3.7]

**3.26 наблюдение** (monitoring): Функция устройства или лица по проверке достижения заданных параметров цикла, имеющих важное значение для эффективности рабочего цикла.

**3.27 рабочее давление** (operation pressure): Давление среды, возникающее во время конкретных режимов работы.

[ЕН 764:2004, определение 4.8]

П р и м е ч а н и е — Для целей паровой стерилизации рабочее давление задается для горизонтального участка цикла стерилизации.

**3.28 период «плато»** (plateau period): Время выравнивания и время стерилизационной выдержки в сумме.

[ЕН 285:1996, определение 3.24]

**3.29 пористость** (porous): Способность материала или структуры материала (материалов) поглощать различные среды.

**3.30 сосуд, работающий под давлением** (pressure vessel): Сосуд, содержащий камеру стерилизатора, рубашку (если она используется), дверцу (дверцы) и компоненты, которые находятся в постоянном открытом соединении с камерой стерилизатора.

[ЕН 285:1996, определение 3.25]

**3.31 устройство для контрольного заражения (PCD)** [process challenge devise (PCD)]: Объект, который имитирует наихудшие условия для достижения заданного уровня стерилизации объектов, подлежащих стерилизации.

[ЕН 867-5:2001, определение 3.2]

П р и м е ч а н и е — Устройство проектируется таким образом, что биологическая или небиологическая индикаторная система может быть помещена внутри устройства в таком месте, в которое проникновение стерилизующего агента наиболее затруднено. Конструкция устройства для контрольного заражения зависит от характера стерилизуемых объектов и процедуры стерилизации.

**3.32 опасность** (hazard): Потенциально вредное влияние на людей или на окружающую среду, обусловленное стерилизатором или его загрузкой непосредственно.

**3.33 насыщенный пар** (saturated steam): Водяной пар при температуре, соответствующей точке кипения исходной жидкости.

[ЕН 554:1994, определение 3.20]

**3.34 малый паровой стерилизатор** (small sterilizer): Паровой стерилизатор, который не может вместить стерилизационный модуль и имеет камеру объемом менее 60 л.

**3.35 твердый** (solid): Изделие, которое изготовлено не из пористого материала и которое не имеет углублений или особенностей, которые делают проникание пара равно или более трудным, чем в полую загрузку типа В.

**3.36 стерильность** (sterile): Состояние медицинского изделия, когда оно свободно от жизнеспособных микроорганизмов.

[ЕН 556-1:2001, определение 3.4]

**3.37 стерилизация** (sterilization): Процесс умерщвления содержащихся в загрузке микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития.

[ЕН 285:1996, определение 3.31]

**3.38 цикл стерилизации** (sterilization cycle): Автоматическая последовательность рабочих этапов, выполняемая в стерилизаторе с целью стерилизации.

[ЕН 285:1996, определение 3.32]

**3.39 тип цикла стерилизации** (sterilization cycle type): Классификация процессов стерилизации на основе рабочих характеристик цикла.

**П р и м е ч а н и е 1** — Типы циклов демонстрируются путем соответствия определенным испытаниям, перечисленным в настоящем стандарте.

**П р и м е ч а н и е 2** — Настоящий стандарт определяет три типа цикла стерилизации: В, N и S. Могут быть использованы другие циклы, но без ссылок на перечисленные типы цикла стерилизации.

**3.40 стерилизационный модуль** (sterilization module): Воображаемый прямоугольный параллелепипед размерами 300 × 300 × 600 мм, используемый для представления полезного пространства стерилизатора.

**3.41 температура стерилизации** (sterilization temperature): Минимальная температура диапазона температур стерилизации.

[ЕН 554:1994, определение 3.24]

**3.42 полоса температур стерилизации** (sterilization temperature band): Диапазон температур от температуры стерилизации до максимальной допустимой температуры, при которых может находиться вся загрузка во время выдержки.

[ЕН 554:1994, определение 3.25]

**П р и м е ч а н и е** — Эти температуры обычно указываются в целых градусах Цельсия.

**3.43 стерилизатор** (sterilizer): Аппарат, предназначенный для выполнения стерилизации.

[ЕН 285:1996, определение 3.36]

**3.44 камера стерилизатора** (sterilizer chamber): Часть стерилизатора, в которую помещают загрузку стерилизатора.

[ЕН 554:1994, определение 3.27]

**3.45 загрузка стерилизатора** (sterilizer load): Изделия, которые должны быть одновременно стерилизованы в одной камере стерилизатора.

[ЕН 554:1994, определение 3.28]

**3.46 исходное положение датчика температуры** (temperature measurement reference position): Положение датчика температуры, указанное изготовителем для определения условий в полезном пространстве.

**3.47 теоретическая температура пара:** Температура насыщенного пара, выраженная в градусах Кельвина, вычисляемая по измеренному давлению с помощью следующего уравнения:

$$T = A + B (\ln P + C)^{-1}^1, \quad (1)$$

где  $T$  — теоретическая температура пара, в градусах Кельвина;

$P$  — измеренное давление, в МПа, усредненное по времени с константой времени от 1 до 2,5 с;

$A$  — 42677,6 К;

$B$  — 3892,70 К;

$C$  — 9,48654.

<sup>1)</sup> Irvine TH.F., Liley P.E. Таблицы паров и газов с уравнениями для компьютерных вычислений. Academic Press, 1984.

3.48 **типовые испытания** (type test): Ряд проверок и испытаний конкретной конструкции стерилизатора для подтверждения соответствия требованиям настоящего стандарта.

3.49 **разгрузочная дверца** (unloading door): Дверца в двухстороннем стерилизаторе, через которую простерилизованную загрузку извлекают из камеры стерилизатора после цикла стерилизации.

[ЕН 285:1996, определение 3.42]

3.50 **полезное пространство малых паровых стерилизаторов** (usable space of small steam sterilizers): Пространство внутри камеры стерилизатора, которое не занято неподвижными частями или соответствующими принадлежностями, указанное изготовителем стерилизатора для целевого использования и которое соответственно доступно для загрузки стерилизатора.

3.51 **валидация** (validation): Документируемая процедура получения, регистрации и интерпретации результатов, необходимых для подтверждения того, что процесс будет полностью удовлетворять установленным техническим требованиям.

[ЕН 554:1994, определение 3.29]

3.52 **заправка воды** (water change): Объем воды в сосуде, в котором вырабатывается пар для цикла стерилизации.

3.53  **заводские испытания** (works test): Ряд испытаний, выполняемых на заводе-изготовителе для подтверждения соответствия каждого стерилизатора требованиям нормативных документов, в том числе настоящего стандарта.

[ЕН 285:1996, определение 3.44]

## 4 Общие технические требования

### 4.1 Размеры

Размеры полезного пространства должны быть недостаточны для размещения стерилизационного модуля.

### 4.2 Материалы

Материалы, применяемые для компонентов, контактирующих с паром (включая контрольно-измерительную аппаратуру):

- должны быть устойчивыми к воздействию пара и конденсата;
- не должны вызывать ухудшение качества пара;
- не должны выделять никакие вещества в таких количествах, которые могли бы представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей.

П р и м е ч а н и е 1 — В стандарте ЕН 285:1996, приложение А, предложены материалы и сочетания материалов, пригодные для применения в конструкции паровых стерилизаторов.

П р и м е ч а н и е 2 — Оценка материалов должна быть проведена методами, изложенными в ЕН ИСО 10993.

### 4.3 Конструирование и изготовление

#### 4.3.1 Двери и запорные устройства

4.3.1.1 Дверь должна допускать закрывание без выполнения запирания, так чтобы ее можно было снова открыть и закрыть до включения цикла стерилизации.

4.3.1.2 Когда дверь снабжена уплотнением, должны быть обеспечены простая очистка контактных поверхностей и замена уплотнения.

4.3.1.3 После начала цикла не должно быть возможности открыть дверцу стерилизатора до индикации окончания цикла, кроме особых случаев, которые будут приводить к индикации неисправности.

4.3.1.4 На двухсторонних стерилизаторах не должно быть возможности открыть одновременно больше одной дверцы, кроме как для целей технического обслуживания.

4.3.1.5 На двухсторонних стерилизаторах не должно быть возможности открыть разгрузочную дверцу до индикации окончания цикла.

#### 4.3.2 Контрольный соединитель (соединители)

4.3.2.1 Стерилизатор должен быть оборудован, по крайней мере, одним контрольным соединителем.

4.3.2.2 Контрольный соединитель (соединители) должен иметь внутреннюю трубную резьбу, соответствующую типу ЕН ИСО 228-G<sup>1</sup>/<sub>4</sub> по ЕН ИСО 228-1.

4.3.2.3 Контрольный соединитель (соединители) должен быть расположен в легкодоступном месте камеры. Контрольный соединитель (соединители) должен быть четко промаркирован.

4.3.2.4 Каналы подвода пара и вакуума и трубопроводы не должны использоваться в качестве контрольных соединителей.

### **4.3.3 Воздушный фильтр**

**4.3.3.1** Воздух, впускаемый в камеру стерилизатора для восстановления атмосферного давления после этапа вакуумной сушки, должен проходить через фильтр.

**П р и м е ч а н и е —** Воздушные фильтры должны быть изготовлены из материала, устойчивого к коррозии и биоразрушению. Фильтрующий материал должен быть размещен так, чтобы его повреждения были сведены к минимуму.

#### **4.3.3.2 Блок фильтра должен быть легкодоступен.**

**4.3.3.3** Фильтр должен быть защищен от любых воздействий, которые могут ухудшить его работоспособность.

#### **4.3.3.4 Фильтр должен улавливать не менее 99,5 % частиц размерами свыше 0,30 мкм.**

### **4.4 Контрольно-измерительная аппаратура, устройства индикации и регистрации**

#### **4.4.1 Общие положения**

Вся контрольно-измерительная аппаратура, устройства индикации и регистрации, регламентированные в 4.4, должны быть размещены там, где при нормальной работе стерилизатора они будут хорошо видны оператору, а их назначение должно быть обозначено.

Если в настоящем стандарте не оговорено иное, то показания измерительных приборов и манометров должны считываться людьми с нормальным или с корrigированным до нормального зрением с расстояния 1 м при минимальной освещенности ( $215 \pm 15$ ) лк.

#### **4.4.2 Измерительные приборы и индикаторы**

##### **4.4.2.1 Общие положения**

Стерилизаторы должны быть оснащены следующими измерительными приборами:

- a) прибор, показывающий температуру в камере стерилизатора;
- b) прибор, показывающий давление в камере стерилизатора;
- c) прибор, показывающий давление в рубашке (если стерилизатор снабжен рубашкой, работающей под давлением).

**П р и м е ч а н и е —** На перечисленные в данном подпункте контрольно-измерительные приборы могут распространяться дополнительные национальные и международные нормы и правила.

##### **4.4.2.2 Прибор, показывающий температуру в камере стерилизатора**

Прибор, показывающий температуру в камере стерилизатора:

- a) должен быть цифровым или аналоговым;
- b) должен быть проградуирован в градусах Цельсия;
- c) должен иметь шкалу, включающую диапазон температур от 75 °C до 150 °C;
- d) должен иметь точность лучше  $\pm 2$  °C в диапазоне шкалы температур от 75 °C до 150 °C;
- e) на аналоговых приборах цена деления шкалы должна быть не более 2 °C;
- f) цифровые приборы должны иметь разрешающую способность лучше 1 °C;
- g) должен быть отрегулирован на погрешность при температуре стерилизации от 0° до минус 1,5 °C;
- h) когда прибор используется для регулирования, он должен иметь защиту от нарушения безопасности в случае поломки датчика;
- i) должен иметь компенсацию погрешности за счет окружающей температуры, не превышающую 0,04 K/K во всем диапазоне шкалы;
- j) иметь средства для корректировки на месте эксплуатации с помощью специального инструмента, ключа или кода без разборки прибора;
- k) иметь время отклика  $t_{0,9} < 5$  с при испытании на воде.

**П р и м е ч а н и е —** Предпочтительно корректировка должна быть возможна на приборе, находящемся на своем месте, с наблюдением за его показаниями.

##### **4.4.2.3 Прибор, показывающий давление в камере стерилизатора**

Прибор, показывающий давление в камере стерилизатора:

- a) должен быть цифровым или аналоговым;
- b) должен быть проградуирован в кПа или барах;
- c) когда цикл стерилизации имеет вакуумную fazу, прибор должен иметь шкалу, включающую интервал от 0 кПа до 1,3 × максимальное рабочее давление или от минус 1 бар до 1,3 × максимальное рабочее давление, заданное в виде абсолютного давления, с нулевым отсчетом при абсолютном вакууме или при атмосферном давлении соответственно;
- d) должен иметь точность  $\pm 5$  кПа (0,05 бар) или лучше во всем диапазоне шкал;

- е) на аналоговых приборах цена деления шкалы должна быть не более 20 кПа (0,2 бар);
- ф) цифровые приборы должны иметь разрешающую способность лучше 2 кПа (0,02 бар);
- г) когда прибор используется для регулирования, он должен иметь защиту от нарушения безопасности в случае поломки датчика;
- х) должен иметь компенсацию погрешности за счет окружающей температуры, не превышающую 0,04 %/К во всем диапазоне шкалы;
- и) когда прибор, показывающий давление в камере стерилизатора, является регулируемым, для его корректировки должен быть необходим специальный инструмент, ключ или код.

**П р и м е ч а н и е 1** — Предпочтительно корректировка должна быть возможна на приборе, находящемся на своем месте, с наблюдением за его показаниями.

**П р и м е ч а н и е 2** — Когда используются цифровые индикаторы давления, для удовлетворения национальных требований к сосудам под давлением может потребоваться дополнительный индикатор с механическим приводом.

**П р и м е ч а н и е 3** — Стандарты, поддерживающие Директиву 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением», могут содержать различные требования к диапазонам шкал.

#### 4.4.2.4 Прибор, показывающий давление в рубашке (если стерилизатор снабжен рубашкой, работающей под давлением)

Прибор, показывающий давление в рубашке:

- а) должен быть цифровым или аналоговым;
- б) должен быть проградуирован в кПа или барах;
- с) должен иметь шкалу, включающую интервал от 100 кПа до 1,3 × максимальное рабочее давление или от 0 бар до 1,3 × максимальное рабочее давление, заданное в виде абсолютного давления;
- д) должен иметь точность ± 10 кПа (0,10 бар) или лучше во всем диапазоне шкалы;
- е) на аналоговых приборах цена деления шкалы должна быть не более 20 кПа (0,2 бар);
- ф) цифровые приборы должны иметь разрешающую способность лучше 10 кПа (0,10 бар);
- г) когда прибор используется для регулирования, он должен иметь защиту от нарушения безопасности в случае поломки датчика;
- х) должен иметь компенсацию погрешности за счет окружающей температуры, не превышающую 0,04 %/К во всем диапазоне шкалы;
- и) когда прибор, показывающий давление в камере стерилизатора, является регулируемым, для его корректировки должны быть необходимы специальный инструмент, ключ или код.

**П р и м е ч а н и е 1** — Предпочтительно корректировка должна быть возможна на приборе, находящемся на своем месте, с наблюдением за его показаниями.

**П р и м е ч а н и е 2** — Когда используются цифровые индикаторы давления, для удовлетворения национальных требований к сосудам под давлением может потребоваться дополнительный индикатор с механическим приводом.

**П р и м е ч а н и е 3** — Стандарты, поддерживающие Директиву 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением», могут содержать различные требования к диапазонам шкал.

#### 4.4.3 Индикаторные устройства

##### 4.4.3.1 Загрузочная сторона стерилизатора

В дополнение к измерительным приборам, перечисленным в 4.4.2.1, загрузочная сторона стерилизатора должна быть оснащена устройствами индикации, видимыми с рабочего места и предоставляемыми, по крайней мере, следующую информацией:

- а) «Дверца (дверцы) закрыты»;
- б) «Идет работа»;
- с) «Цикл завершен»;
- д) «Неисправность»;
- е) выбранный цикл стерилизации и тип цикла согласно настоящему стандарту;
- ф) счетчик циклов стерилизации (см. 4.4.3.4).

Индикация окончания цикла должна отменяться, когда инициируется процесс открывания дверцы.

##### 4.4.3.2 Двухсторонний стерилизатор

В дополнение к 4.4.3.1 разгрузочная сторона двухстороннего стерилизатора должна быть оснащена устройствами индикации, видимыми с рабочего места и предоставляемыми, по крайней мере, следующую информацией:

- а) давление в камере стерилизатора;
- б) «Дверца (дверцы) закрыты»;

- с) «Идет работа»;
- д) «Цикл завершен»;
- е) «Неисправность».

Индикация окончания цикла должна отменяться, когда инициируется открывание дверцы.

#### 4.4.3.3 Звуковые сигналы

Когда установлены активные звуковые сигналы, они должны соответствовать ЕН 475. Звуковой сигнал должен иметь продолжительность не более 30 с и/или возможность его прерывания.

#### 4.4.3.4 Счетчик циклов

Счетчик циклов должен:

- показывать полное число всех запущенных циклов;
- быть способен показывать не менее четырех цифр от 0 до 9.

Счетчик циклов не должен допускать сброс или изменение показаний пользователем или оператором.

#### 4.4.3.5 Индикация натекания воздуха

Если в стерилизаторе для удаления воздуха используется вакуумная фаза, то он должен быть оснащен автоматическим циклом проверки скорости натекания воздуха. Этот испытательный цикл выполняется в интервале между двумя давлениями, одно из которых должно быть равно или меньше наименьшего давления во время удаления воздуха и подачи пара с учетом всех используемых циклов стерилизации. Скорость натекания воздуха, вызывающая изменение давления, превышающее 0,13 кПа/мин, вызывает индикацию неисправности.

### 4.4.4 Регистрирующие устройства и регистрация

#### 4.4.4.1 Общие положения

4.4.4.1.1 Стерилизаторы должны быть оснащены или регистрирующим устройством, или системой оценки процесса согласно 4.4.5.

**П р и м е ч а н и е 1** — Если стерилизатор оснащен системой оценки процесса, также должен быть установлен блок регистрации для документирования ее результатов.

Регистрирующие устройства могут быть либо аналоговыми, либо цифровыми.

В записи должны быть отображены все данные, полученные во время цикла стерилизации. Регистрирующее устройство должно генерировать запись, которая при хранении в окружающих условиях должна оставаться читаемой в течение не менее 12 мес.

**П р и м е ч а н и е 2** — Национальные нормы и правила могут требовать более продолжительного или бессрочного хранения.

Записи должны считываться человеком с нормальным или корrigированным до нормального зрением с расстояния 250 мм при минимальной освещенности ( $215 \pm 15$ ) лк.

4.4.4.1.2 Регистрироваться или, по альтернативному варианту, оцениваться системой оценки процесса согласно 4.4.5 должны следующие параметры:

– давление, не зависящее от контроллера процесса и сигналов температуры, получаемых из контроллера процесса, или

– температура, не зависящая от контроллера процесса и сигналов давления, получаемых из контроллера процесса;

– время, не зависящее от контроллера процесса или автоматически проверяемое из другого источника.

Если используется система оценки процесса, то она должна соответствовать 4.4.5.

4.4.4.1.3 Аналоговые системы, для того чтобы считаться независимыми, должны быть полностью отдельными. Цифровые системы, для того чтобы считаться независимыми, должны иметь отдельные датчики, усилители и аналого-цифровые преобразователи.

**П р и м е ч а н и е** — Если дополнительно используется система оценки процесса, то независимость не является необходимой.

#### 4.4.4.2 Регистрирующие устройства, производящие аналоговые записи

##### 4.4.4.2.1 Общие положения

Температура и давление должны записываться на одной и той же диаграмме.

Деления шкал температуры и давления должны совпадать.

##### 4.4.4.2.2 Масштаб времени

В регистрирующих устройствах, генерирующих аналоговые записи, следует использовать масштаб времени не менее 4 мм/мин.

Если точки времени маркируются, то единицами измерения времени должны быть секунды, минуты или кратные им значения.

Периоды времени до 5 мин должны иметь точность  $\pm 2,5\%$  или лучше, а периоды времени свыше 5 мин  $\pm 1\%$  или лучше.

#### 4.4.4.2.3 Температура

Устройства регистрации температуры, производящие аналоговые записи, должны:

- а) иметь диаграммную бумагу, градуированную в градусах Цельсия;
- б) иметь диаграммную бумагу, градуированную с ценой деления не более 2 К;
- с) иметь шкалу, включающую диапазон температур от 50 °С до 150 °С;
- д) иметь точность  $\pm 1\%$  или лучше в диапазоне шкалы температур от 50 °С до 150 °С;
- е) иметь разрешающую способность 1 К или лучше;
- ф) иметь средства регулировки в пределах  $\pm 1$  К при температуре стерилизации;
- г) опрашивать каждый канал, по крайней мере, один раз в 2,5 с;
- х) печатать данные из каждого канала, по крайней мере, один раз в 2,5 с.

#### 4.4.4.2.4 Давление

Устройства регистрации давления, производящие аналоговые записи, должны:

- а) иметь диаграммную бумагу, градуированную в кПа или барах;
- б) иметь шкалу, включающую диапазон от 0 до 400 кПа (от минус 1 до 3 бар);
- с) индицировать нуль при абсолютном вакууме или при атмосферном давлении соответственно;
- д) иметь точность  $\pm 1,6\%$  или лучше в диапазоне шкалы от 0 до 400 кПа (от минус 1 до 3 бар);
- е) когда цикл стерилизации не содержит вакуумной фазы, иметь шкалу, включающую диапазон от 100 до 400 кПа (от 0 до 3 бар);
- ф) когда цикл стерилизации не содержит вакуумной фазы, иметь точность  $\pm 1,6\%$  или лучше в диапазоне шкалы от 100 до 400 кПа (от 0 до 3 бар);
- г) опрашивать каждый канал, по крайней мере, один раз в 2,5 с;
- х) печатать данные из каждого канала, по крайней мере, один раз в 2,5 с.

#### 4.4.4.3 Регистрирующие устройства, производящие цифровые записи

##### 4.4.4.3.1 Общие положения

Не требуется печатать все данные, получаемые для генерирования цифровой записи, однако минимальная информация должна включать, по крайней мере, информацию согласно таблице 2 для цикла стерилизации образца согласно рисунку 1.

##### 4.4.4.3.2 Температура

Устройства регистрации температуры, производящие цифровые записи, должны:

- а) иметь буквенно-цифровые знаки;
- б) иметь идентификацию данных текстом или символами;
- с) иметь представление данных в виде текста или чисел;
- д) иметь бумагу шириной, вмещающей не менее 15 знаков в строке;
- е) иметь диапазон, включающий интервал температур от 50 °С до 150 °С;
- ф) иметь точность  $\pm 1\%$  или лучше в диапазоне температур от 50 °С до 150 °С;
- г) иметь средства регулировки в пределах  $\pm 1$  К при температуре стерилизации;
- х) иметь разрешающую способность 0,1 К или лучше;
- и) опрашивать каждый канал, по крайней мере, один раз в 2,5 с.

##### 4.4.4.3.3 Давление

Устройства регистрации давления, производящие цифровые записи, должны:

- а) иметь буквенно-цифровые знаки;
- б) иметь идентификацию данных текстом или символами;
- с) иметь представление данных в виде текста или чисел;
- д) иметь бумагу шириной, вмещающей не менее 15 знаков в строке;
- е) иметь диапазон, включающий интервал от 0 до 400 кПа (от минус 1 до 3 бар);
- ф) когда цикл стерилизации не содержит вакуумной фазы, иметь шкалу, включающую диапазон от 100 до 400 кПа (от 0 до 3 бар);
- г) иметь точность  $\pm 1,6\%$  или лучше в диапазоне шкалы от 0 до 400 кПа (от минус 1 до 3 бар);
- х) когда цикл стерилизации не содержит вакуумной фазы, иметь точность  $\pm 1,6\%$  или лучше в диапазоне шкалы от 100 до 400 кПа (от 0 до 3 бар);

- i) иметь возможность регулировки с точностью  $\pm 5 \text{ кПа}$  ( $\pm 0,05 \text{ бар}$ ) или лучше при рабочем давлении;  
j) опрашивать каждый канал, по крайней мере, один раз в 2,5 с;  
k) иметь разрешающую способность 1 кПа (10 мбар) или лучше.

Таблица 2 — Данные и предельные значения, подлежащие регистрации

Шаг программы	Время	Температура (измеренное значение)	Давление (измеренное значение)	Программа стерилизации <sup>c</sup>	№ цикла	Дата и обозначение стерилизатора
НАЧАЛО	X					X
$t_{1,3,5}$	X		X <sup>b</sup>			
$t_{2,4}$	X		X <sup>b</sup>			
$t_6$	X	X	X			
$t_5$	X <sup>a</sup>	X <sup>d</sup>	X <sup>d</sup>			
$t_7$	X	X	X			
$t_8$	X		X			
$t_9$	X		X			
КОНЕЦ	X					

$t_1, 3, 5$  — время вакуумного импульса;  
 $t_2, 4$  — время импульса давления;  
 $t_6$  — время начала стерилизации;  
 $t_5$  — время выдержки;  
 $t_7$  — время окончания стерилизации;  
 $t_8$  — время начала сушки;  
 $t_9$  — время окончания сушки

<sup>a</sup> Опцион.  
<sup>b</sup> Достигнут максимум или минимум.  
<sup>c</sup> Если в стерилизаторе предусмотрены различные циклы.  
<sup>d</sup> Должны печататься наибольшие и наименьшие значения давления и температуры, преобладающие во время выдержки, кроме случаев, когда эти значения не оцениваются системой оценки процесса согласно 4.4.5.

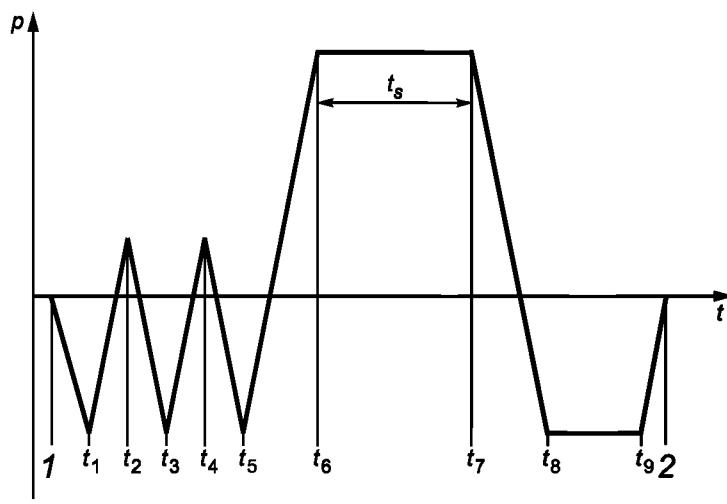


Рисунок 1 — Диаграмма цикла стерилизации (приведена только в качестве примера)

#### 4.4.5 Система оценки процесса

Если установлена система оценки процесса, то она должна:

- а) сравнивать с валидированным циклом любое изменение давления и температуры и период цикла, в течение которого возникло данное изменение; любое изменение с выходом за запрограммированные пределы должно вызывать индикацию неисправности;

- b) сравнивать показания двух независимых датчиков температуры, которые могут быть связаны с прибором, показывающим температуру камеры стерилизатора, и устройством регистрации температуры или
- c) иметь возможность сравнивать теоретическую температуру пара с температурой камеры в период выдержки;
- d) иметь точность системы измерения температуры лучше или равную указанной для показывающего прибора для измерения температуры в камере;
- e) иметь точность системы измерения давления лучше или равную указанной для показывающего прибора для измерения давления в камере;
- f) иметь систему измерения времени с точностью  $\pm 1\%$  или лучше;
- g) срабатывать при предельных значениях, указанных изготовителем, с учетом точности системы оценки процесса;
- h) пройти проверку надлежащей реакции системы на определенные отказы процесса.

П р и м е ч а н и е 1 — Дополнительная информация о системах оценки процесса приведена в приложении В.

П р и м е ч а н и е 2 — Если в дополнение к системе оценки процесса предусмотрен блок регистрации, то должны регистрироваться следующие данные: обозначение стерилизатора, дата, программа, номер цикла, удовлетворительные или неудовлетворительные результаты процесса.

#### 4.5 Системы управления

##### 4.5.1 Управление процессом

4.5.1.1 Управлять процессом стерилизации можно или по температуре, или по давлению. В обоих случаях система управления процессом должна обеспечивать наличие насыщенного пара.

4.5.1.2 Стерилизатор должен быть снабжен автоматическим контроллером. Автоматический контроллер должен быть программируемым, с заданием параметров цикла для каждого этапа цикла стерилизации. Задаваемые параметры цикла должны настраиваться только с применением специального инструмента, ключа или кода. Автоматический контроллер должен быть способен контролировать оговоренные заданные параметры цикла.

4.5.1.3 На двухсторонних стерилизаторах система управления, используемая для запуска цикла стерилизации, должна быть расположена на загрузочной стороне стерилизатора.

4.5.1.4 Если стерилизатор рассчитан на сохранение воды в камере после окончания цикла, то визуальная индикация «Цикл закончен» должна активироваться только в том случае, если вода не кипит к моменту разгерметизации дверцы (см. 4.4.3).

4.5.1.5 Должны быть предусмотрены средства для того, чтобы оператор мог прервать цикл стерилизации, не создавая опасности. Когда цикл стерилизации прерывается оператором, должна индицироваться неисправность.

##### 4.5.2 Проверка рабочих характеристик

Должно быть возможно оценить характеристики рабочего цикла:

- по показаниям, снимаемым с индикаторов стерилизатора;
- по показаниям, полученным с регистрирующего устройства или
- автоматически посредством системы оценки процесса.

##### 4.5.3 Системы индикации неисправностей

4.5.3.1 Значения всех переменных цикла должны быть оговорены изготовителем стерилизатора. Они должны включать (но не исключительно) точки переключения всех импульсов вакуума и давления пара, давление и температуру стерилизации и значения времени выдержки для предусмотренных циклов стерилизации (см. 4.8.2).

П р и м е ч а н и е — Регистрирующее устройство можно использовать как часть системы индикации неисправностей.

4.5.3.2 Когда значения переменных цикла выходят за указанные пределы или когда возникает нарушение работы, при котором достижение заданных значений переменных становится невозможным, автоматический контроллер должен:

- вызвать визуальную индикацию возникновения неисправности;
- не создавать опасности.

П р и м е ч а н и е 1 — Может быть предусмотрена визуальная индикация того этапа цикла стерилизации, на котором возникла неисправность.

П р и м е ч а н и е 2 — Кроме того, может быть предусмотрен звуковой сигнал, описанный в 4.4.3.3.

4.5.3.3 Если стерилизатор оснащен принтером для регистрации параметров процесса, то индикация процесса также должна печататься.

4.5.3.4 После индикации неисправности автоматический контроллер должен допускать прекращение цикла стерилизации без создания опасности. Для восстановления готовности стерилизатора к эксплуатации должны быть необходимы специальный инструмент, ключ или код.

4.5.3.5 Визуальное отображение неисправности должно продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока для восстановления системы не будут выполнены действия, не входящие в штатную эксплуатацию стерилизатора.

4.5.3.6 На двухсторонних стерилизаторах неисправность должна индицироваться на обоих концах и должно быть невозможно открыть разгрузочную дверцу, если индицируется неисправность (см. также 4.4.3.2).

#### 4.6 Процесс

##### 4.6.1 Общие положения

При стерилизации влажным теплом с использованием пара в качестве стерилизующего агента важно, чтобы все подлежащие стерилизации поверхности были подвергнуты воздействию насыщенного пара при определенной температуре в течение определенного периода времени. Поэтому важное значение имеет надлежащее проникновение пара в загрузку и, если применимо, в отдельные объекты. Для проникновения пара требуется должным образом удалить воздух. В перечисленных ниже требованиях и соответствующих методах испытаний рассмотрены факторы и параметры, которые могут способствовать или препятствовать проникновению пара и, следовательно, влиять на эффективность процесса стерилизации.

##### 4.6.2 Температура стерилизации, полоса температуры стерилизации, время выдержки

Температура стерилизации, полоса температуры стерилизации и время выдержки для каждого предусмотренного цикла стерилизации должны быть заранее настроены и указаны изготовителем, а также приведены в инструкциях для пользователя (см. 4.8.2).

##### 4.6.3 Зависимости температуры от времени

Стерилизатор должен обеспечивать режимы стерилизации в соответствии с зависимостями температуры от времени, приведенными в таблице 3<sup>1)</sup>, или с альтернативными зависимостями, эквивалентность которых приведенным в таблице 3 должна быть подтверждена.

Т а б л и ц а 3 — Зависимости температуры от времени для режимов стерилизации

Температура стерилизации, °C	Минимальное время выдержки, мин
121	15
126	10
134	3
143	1

##### 4.6.4 Время установления равновесия

Время установления равновесия не должно превышать 15 с.

Время установления равновесия не более 30 с допускается в тех случаях, если:

- скорость роста теоретической температуры пара на стадии нагрева на последние 10 К меньше 8 К/мин, но больше 1 К/мин;
- в течение нагрева на последние 10 К все температуры, измеренные в камере и в нагрузке, а также теоретическая температура пара не отличаются друг от друга более чем на 2 К.

#### 4.7 Питающие среды и местные окружающие условия

##### 4.7.1 Общие положения

Конструкция стерилизаторов должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта при эксплуатации их в производственных условиях, регламентированных изготовителем.

П р и м е ч а н и е — Рабочие характеристики стерилизаторов зависят от их конструкции и качества изготовления, а также от качества питающих сред и других условий в месте их монтажа.

##### 4.7.2 Электропитание

Стерилизатор должен быть рассчитан на эксплуатацию при напряжении электросети в пределах  $\pm 10\%$  номинального напряжения питания.

<sup>1)</sup> IMO, Новый подход к режимам стерилизации, Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition, Vol 4, 1982.

#### **4.7.3 Подвод воды для выработки пара в стерилизаторе**

4.7.3.1 Стерилизатор должен быть рассчитан на работу на воде, не имеющей загрязнений в такой концентрации, которая могла бы ухудшить процесс стерилизации и повредить стерилизатор или загрузку стерилизатора.

**П р и м е ч а н и е** — Рекомендуемые предельные значения некоторых загрязнений приведены в приложении С.

##### **4.7.3.2 Если предусмотрен водяной бак:**

а) бак и соответствующий трубопровод должны быть снабжены клапаном или другим устройством, позволяющим оператору или автоматической системе управления осуществлять слив бака;

б) бак должен иметь такую вместимость, чтобы он вмещал объем воды, достаточный для выполнения полного цикла стерилизации или определенного числа последовательных рабочих циклов, указанного изготовителем, с испытательной загрузкой, имеющей максимальное потребление пара;

с) бак должен иметь устройство выпуска воздуха, а его конструкция должна облегчать чистку, осмотр и заливку;

д) должны быть предусмотрены средства индикации наличия в баке объема воды, достаточного для рабочего цикла;

е) стерилизатор не должен начинать цикл при недостаточном объеме воды в баке;

ф) бак должен быть сконструирован таким образом, чтобы был предотвращен обратный всплысел в камеру.

#### **4.7.4 Сливы**

Стерилизатор должен быть сконструирован таким образом, чтобы температура воды и пара, сливаемых во внешнюю дренажную систему, не превышала 100 °С.

**П р и м е ч а н и е** — Слив должен быть снабжен сифоном и устройством выпуска воздуха и не должен соединяться с другими сливами, которые могли бы создать противодавление или препятствия для потока.

#### **4.7.5 Сжатый воздух для систем управления**

В соответствующих случаях стерилизатор должен быть рассчитан на работу с подачей сжатого воздуха, не содержащего капель воды, профильтрованного до 25 мкм и не содержащего капель масла размерами более 2 мкм. Допустимый диапазон давлений сжатого воздуха должен быть указан изготовителем.

**П р и м е ч а н и е** — Если сжатый воздух используется для других целей, изготовителем должны быть указаны дополнительные требования.

#### **4.7.6 Вода, используемая для других целей, кроме выработки пара**

Когда вода используется для охлаждения и/или в вакуумной системе, стерилизатор должен быть сконструирован таким образом, чтобы он был способен работать на воде питьевого качества, подаваемой с температурой в диапазоне, указанном изготовителем, но не выше 15 °С включительно.

**П р и м е ч а н и е 1** — Температура воды должна быть как можно более низкой, т. к. она влияет на рабочие характеристики вакуумной системы. Повышенные температуры воды могут изменить заданные уровни вакуума.

**П р и м е ч а н и е 2** — Полная жесткость воды должна быть в интервале от 0,7 до 2,0 ммоль/л. Жесткость, выходящая за эти пределы, может вызвать проблемы с образованием накипи и коррозией.

**П р и м е ч а н и е 3** — Национальные нормы и правила могут требовать установки устройства защиты от обратного потока.

#### **4.7.7 Внешняя подача пара в стерилизатор**

Внешнюю подачу пара в стерилизаторы следует проводить в соответствии с ЕН 285:1996, подраздел 13.3.

#### **4.7.8 Электромагнитная совместимость**

Устойчивость стерилизатора к электромагнитным помехам должна удовлетворять ЕН 61326. Излучение электромагнитных помех стерилизатором должно удовлетворять ЕН 61326.

#### **4.8 Маркировка и сопутствующая документация**

##### **4.8.1 Предпродажная информация**

Покупателю перед покупкой должна быть предоставлена следующая информация:

а) ссылка на настоящий стандарт, если заявляется о соответствии ему;

б) для всех предусмотренных циклов стерилизации изготовитель должен указать испытания, регламентируемые настоящим стандартом, для которых эффективность конкретного цикла стерилизации подтверждена посредством типовых испытаний. Результаты должны быть приведены или представлены в виде таблицы «годен/негоден» (см. приложение D). В случае применения альтернативных методов испытаний см. 7.1;

- с) информация о требованиях к качеству;
- д) информация о монтаже, включающая:
  - 1) габаритные размеры стерилизатора,
  - 2) полную массу стерилизатора,
  - 3) вес на опорную площадь ( $\text{Н}/\text{м}^2$ ), когда бак заполнен водой и камера содержит максимальную загрузку,
  - 4) вес на опорную площадь ( $\text{Н}/\text{м}^2$ ), когда бак заполнен водой и камера или рубашка заполнена водой для гидростатических испытаний на воде, если такие испытания требуются согласно правилам для сосудов, работающих под давлением,
  - 5) требуемое общее свободное пространство,
  - 6) свободное пространство, требуемое для открывания дверцы;
- е) тип электропитания (постоянный или переменный ток), одно- или многофазное напряжение, ток и частота;
- ф) для внешней подачи пара (если применимо):
  - 1) максимальное и минимальное давление подачи,
  - 2) максимальный расход и норма потребления;
- г) для воды для выработки пара в камере стерилизатора (если применимо):
  - 1) максимальное и минимальное давление,
  - 2) расход при минимальном давлении,
  - 3) максимальная температура,
  - 4) объем, используемый для цикла стерилизации, имеющего наибольшее потребление пара.

**П р и м е ч а н и е** — В приложении С приведены рекомендуемые предельные значения для некоторых загрязнителей;

- х) для сжатого воздуха (если применимо):
  - 1) максимальное и минимальное давление подачи,
  - 2) расход при минимальном давлении,
  - 3) информация/требования к качеству;
- и) максимальный расход и температура любой сливаемой воды и ее максимальная температура;
- ј) суммарное тепло, в джоулях, выделяемое стерилизатором в окружающую среду за один час непрерывной работы с циклом стерилизации, вызывающим наибольшее тепловыделение, в пересчете на окружающую температуру ( $23 \pm 3$ ) °С;
- к) средний и пиковый уровни шума, создаваемого стерилизатором, выраженные в уровне звуковой мощности, усредненной по шкале А, при измерении согласно ЕН ИСО 3746;
- л) рекомендуемое изготовителем качество воды, используемой во время процесса;
- м) размеры занимаемой площади (см. также 4.1);
- н) допустимые диапазоны окружающей температуры, высоты над уровнем моря, давления и влажности (если применимо).

#### 4.8.2 Руководства

##### 4.8.2.1 Общие положения

При поставке стерилизатора изготовитель обязан предоставить пользователю, по крайней мере, следующую информацию, перечисленную в 4.8.2.2 — 4.8.2.4.

##### 4.8.2.2 Инструкции для пользователя

Инструкции для пользователя включают:

- а) нагрузку, включая максимальную массу одного объекта, вес нагрузки на поддон, корзинку или подставку и максимальную полную массу;
- б) технические требования к упаковочным материалам, которые могут быть использованы в стерилизаторе, со ссылкой на ЕН 868;
- с) описание органов управления и индикаторных устройств;
- д) минимальную заправку воды в водяной бак;
- е) необходимую периодичность слива водяного бака, его очистки и заполнения свежей водой;
- ф) технические требования к качеству используемой воды;
- г) действия в случае нарушения работы;
- х) описание предусмотренных циклов стерилизации;
- и) возможности каждого предусмотренного цикла стерилизации, как описано в приложении D;
- ј) описание защитных устройств;

- к) размеры занимаемой площади;
- л) конфигурацию опорной системы для загрузки;
- м) допустимый диапазон температуры, давления, влажности окружающей среды (если применимо);
- н) описание рабочего цикла;
- о) максимальную температуру для каждого варианта цикла стерилизации, включая все фазы этого цикла;

р) график зависимости давления от времени для рабочего цикла (циклов);  
q) максимальное полное время цикла для испытательных загрузок, описанных в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е — Максимальное полное время цикла обычно получается при использовании холодного стерилизатора (без предварительного подогрева);

г) время, требуемое для перехода стерилизатора в режим готовности к штатному использованию после включения электропитания;

с) если стерилизатор снабжен регистрирующим устройством, генерирующим аналоговые записи, то набор эталонных записей для допустимых циклов стерилизации, перечень допусков на разрешенные давления и температуры и инструкции по считыванию и интерпретации записей;

т) если стерилизатор снабжен регистрирующим устройством, генерирующим аналоговые записи, то перечень допустимых верхних и нижних предельных значений распечатанных результатов измерения температуры, давления и времени и инструкции по интерпретации распечатанных данных.

В случае применения альтернативных методов испытаний см. 7.1.

#### 4.8.2.3 Пользовательское техническое обслуживание

Руководство по пользовательскому техническому обслуживанию должно включать:

- а) периодичность или календарный график технического обслуживания;
- б) полный перечень запасных частей, заменяемых пользователем;
- с) перечень специальных инструментов, необходимых для пользовательского технического обслуживания;

д) процедуру для каждой задачи технического обслуживания;

е) список адресов сервисных центров.

#### 4.8.2.4 Техническое обслуживание, выполняемое по заявке пользователя

Данное руководство по техническому обслуживанию должно включать:

- а) периодичность или календарный график технического обслуживания;
- б) процедуру для каждой задачи технического обслуживания;
- с) точки переключения штатного циклического процесса и предельные значения для каждой предусмотренной настройки;

д) электрические схемы;

е) чертежи и схемы жидкостных контуров;

ф) полный перечень запасных частей;

г) идентификацию позиций, не подлежащих обслуживанию пользователем;

х) технические сведения о действии и настройках защитных устройств;

и) настройку датчика воздуха, если он установлен;

ж) места наибольшей и наименьшей температур в камере во время испытаний пустой камеры.

#### 4.8.3 Маркировка сосудов, работающих под давлением

Сосуды, работающие под давлением, должны быть промаркованы согласно ЕН 61010-2-041.

П р и м е ч а н и е — Сосуды, работающие под давлением, регламентируются Директивой 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением».

#### 4.8.4 Маркировка стерилизатора

4.8.4.1 На стерилизатор должна быть нестираемо и четко нанесена маркировка с использованием соответствующих стандартизированных символов (см., например, ЕН 61010), содержащая следующую информацию, хорошо видимую с рабочего места:

- а) идентификацию назначения измерительных приборов и органов управления;
- б) в соответствующих случаях следует использовать индикацию качества воды.

4.8.4.2 Хорошо видимая паспортная табличка должна быть закреплена на раме или корпусе стерилизатора и должна содержать следующую информацию:

- а) наименование изготовителя и (если применимо) юридического лица, ответственного за вывод изделия на рынок ЕС;
- б) обозначение режима/типа;

- с) заводской номер;
- д) год выпуска;
- е) номинальное напряжение;
- ф) тип тока;
- г) номинальную частоту;
- х) потребляемый ток или мощность.

#### **4.9 Принадлежности**

Стерилизатор должен быть оснащен принадлежностями в камере, эквивалентными принадлежностям того типа, которые использовались в типовых испытаниях, и надлежащими средствами для извлечения загрузки из камеры.

**П р и м е ч а н и е** — Дополнительные рекомендации по принадлежностям приведены в приложении Е.

## **5 Требования к рабочим характеристикам**

### **5.1 Общие положения**

В приложении F приведено обоснование предусмотренных испытаний.

### **5.2 Скорость натекания воздуха**

Если в стерилизаторе в каком-либо цикле стерилизации для удаления воздуха используется этап вакуумной откачки, то скорость натекания воздуха в камеру стерилизатора в периоды вакуумирования при испытаниях в соответствии с 10.2 не должна вызывать скорости повышения давления более 0,13 кПа/мин (1,3 мбар/мин).

**П р и м е ч а н и е** — Предельное значение для этих испытаний основано на многолетнем мировом опыте (в основном на больших, но также и на малых паровых стерилизаторах). Хотя можно привести доводы в пользу того, что для небольших стерилизаторов должно быть принято другое предельное значение, никаких подходящих альтернативных предельных значений (возможно, связанных с объемом камеры) продемонстрировано не было. В случае появления такой информации может потребоваться пересмотр данного подраздела.

### **5.3 Достижение режимов стерилизации**

5.3.1 Во введении было обращено внимание на положение о необходимости аттестации процедуры стерилизации для определенных продуктов.

5.3.2 Для всех загрузок, исключая полую загрузку А, принимается, что присутствие насыщенного пара в полезном пространстве и в загрузке достигается тогда, когда на протяжении времени выдержки все температуры, измеряемые в полезном пространстве и в загрузке:

- не ниже температуры стерилизации;
- не более чем на 4 К выше температуры стерилизации;
- не отличаются друг от друга больше чем на 2 К.

Теоретическая температура пара, которая вычисляется по измеренному давлению, также должна рассматриваться как измеренная температура.

5.3.3 Только для полых загрузок А и В адекватное присутствие насыщенного пара должно быть продемонстрировано посредством надлежащего изменения цвета химической индикаторной системы в соответствии с указаниями изготовителя индикаторной системы.

### **5.4 Совместимость изделий**

#### **5.4.1 Динамические испытания давления в камере стерилизатора**

Скорость изменения давления во время любой части цикла стерилизации при испытаниях в соответствии с 10.3 не должна превышать 10 бар/мин для любого двухсекундного интервала.

#### **5.4.2 Максимальная допустимая температура**

Температура в полезном пространстве пустой камеры при испытаниях в соответствии с 10.4 не должна превышать наибольшее значение полосы температур.

### **5.5 Сушка**

5.5.1 Для упакованных изделий любая остаточная влага не должна приводить к увлажнению упаковок и не должна оказывать неблагоприятное воздействие на загрузку стерилизатора. Любые капли остаточной влаги на внутренней стороне пленки многослойного пакета должны испариться в течение 5 мин.

5.5.2 Когда индицируется «Цикл закончен», изменение содержания влаги в загрузке должно удовлетворять требованиям 5.4.3 и 5.4.4 соответственно.

5.5.3 Для твердой загрузки при испытаниях в соответствии с 10.11 содержание влаги не должно превышать 0,2 %.

5.5.4 Для пористой загрузки при испытаниях в соответствии с 10.12 содержание влаги не должно превышать 1,0 %.

#### 5.6 Бактерицидная эффективность

При проведении микробиологических испытаний, как описано в 10.15 — 10.20, простерилизованные биологические индикаторные системы или простерилизованный инокулированный носитель не должны показывать рост. Эталонные биологические индикаторы должны показывать рост.

#### 5.7 Неконденсирующиеся газы

При проведении испытаний на содержание неконденсирующихся газов, как описано в 10.14, процентное отношение объема неконденсирующихся газов к объему собранного конденсата должно быть не более 3,5 %.

### 6 Безопасность

Действуют ЕН 61010-1, ЕН 61010-2-041 и ЕН 61326.

На стерилизаторах, на которые не распространяется Директива 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением», защитные устройства или их соответствующие компоненты должны:

а) быть отказобезопасными и иметь избыточность или самодиагностику;

б) быть независимыми от других защитных устройств, кроме случаев, когда доказано, что другие защитные устройства не оказывают неблагоприятного воздействия на эти защитные устройства или на их соответствующие функции;

в) иметь степень защиты, по крайней мере, IP 31 согласно ЕН 60529;

г) иметь предохранительные клапаны, удовлетворяющие требованиям ЕН ИСО 4126-1;

д) иметь предохранительные клапаны для пара и сжатого воздуха, снабженные средствами для ручной проверки, которые должны быть устроены таким образом, чтобы клапан, находящийся под давлением, можно было приподнять с его седла.

Примечание — Когда Директива 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением» неприменима, могут действовать национальные нормы и правила.

### 7 Категории испытаний

#### 7.1 Общие положения

Настоящий стандарт регламентирует испытания, которые должны быть проведены для подтверждения соответствия требованиям к рабочим характеристикам, содержащимся в настоящем стандарте.

Испытания следует проводить с установленной на место надлежащей опорной системой для загрузки. Технические характеристики воды, используемой для выработки пара и других целей, должны удовлетворять техническим требованиям, установленным изготовителем стерилизатора.

Примечание — В приложении F приведены обоснования методов испытаний.

Для конкретных стерилизаторов и/или определенных медицинских изделий некоторые испытания или испытательные загрузки будут неприменимы по физическим причинам. В таких случаях необходимы альтернативные процедуры испытаний и/или конкретные испытательные устройства (например, коммуникатор) для того, чтобы продемонстрировать:

- соответствие требованиям 5.3.2 настоящего стандарта, а в случаях, если это невозможно,

- достижение гарантированного уровня стерильности ( $SAL$ )  $10^6$  при испытаниях согласно ЕН ИСО 14937.

В случае проведения таких испытаний они должны быть полностью документированы. В руководство или в предпродажную документацию должна быть включена следующая информация:

- обоснование неприменимости стандартных требований к испытаниям;

- идентификация медицинских устройств, для которых аттестуется цикл;

- если используется коммуникатор, то его полные характеристики для обеспечения возможности воспроизведения третьими сторонами указанных испытаний и коммуникатора;

- результаты типовых испытаний на данном конкретном объекте.

#### 7.2 Типовые испытания

7.2.1 Для каждого (предусмотренного) цикла стерилизации должны быть выполнены указанные в таблице 4 типовые испытания для соответствующего типа циклов стерилизации, включая любые дополнительные испытания, которые подтверждают указанные изготовителем характеристики данного конкретного цикла.

ла. Эти испытания следует проводить на одном или нескольких стерилизаторах в соответствии с промышленными стандартами или техническими условиями.

7.2.2 Если во время типовых испытаний стерилизатор подсоединяют к внешним коммунальным системам, то эти системы должны удовлетворять требованиям 4.7.

7.2.3 Стерилизаторы должны рассматриваться как имеющие одинаковую конструкцию и не требовать отдельных типовых испытаний, если они имеют:

- а) одинаковое число дверей одинаковой конфигурации;
- б) одинаковую ориентацию всех патрубков для подводок в камеру стерилизатора;
- в) одинаковую систему управления с одинаковыми местоположением и ориентацией всех датчиков, требуемых настоящим стандартом;
- г) одинаковые циклы стерилизации.

7.2.4 Нижеследующие изменения конструкции не требуют отдельных типовых испытаний:

а) разница в размерах камер стерилизаторов не свыше  $\pm 10\%$  их размеров при одинаковых формах камер стерилизаторов;

б) изменение продолжительности горизонтального участка в циклах стерилизации, имеющих одинаковую температуру стерилизации и одинаковый этап удаления воздуха (см. также 4.6.3).

**П р и м е ч а н и е** — Изменение температуры стерилизации может влиять на этап удаления воздуха;

с) любое изменение изготовителя оборудования и конструкции, включая принадлежности в камере, при условии наличия документированного подтверждения аттестации конструктивных изменений с целью показать, что они не оказывают неблагоприятного влияния на рабочие характеристики стерилизатора, которое нарушило бы соответствие настоящему стандарту.

7.2.5 При добавлении или изменении циклов стерилизации в существующем стерилизаторе, прошедшем типовые испытания, должны быть проведены испытания только этих дополнительных или измененных циклов.

### 7.3 Заводские испытания

7.3.1 Для каждого (предусмотренного) цикла стерилизации должны быть выполнены указанные в таблице 4 заводские испытания для соответствующего типа циклов стерилизации, включая любые дополнительные испытания, которые подтверждают указанные изготовителем характеристики данного конкретного цикла.

**П р и м е ч а н и е** — Испытания, указанные в таблице 4, не распространяются на программы специальных изделий, не попадающих под действие настоящего стандарта.

7.3.2 Испытаниям, приведенным в таблице 4, на заводе-изготовителе должен быть подвергнут каждый стерилизатор. При проведении монтажных испытаний заводские испытания не требуются.

**П р и м е ч а н и е 1** — Заводские испытания или монтажные испытания являются окончательными испытаниями перед сдачей стерилизатора в эксплуатацию.

**П р и м е ч а н и е 2** — Поставщик и изготовитель стерилизатора должны согласовать между собой ответственность за заводские испытания.

**П р и м е ч а н и е 3** — По договору между изготовителем или поставщиком стерилизатора и покупателем могут потребоваться дополнительные испытания.

7.3.3 Если во время заводских испытаний стерилизатор подсоединяется к внешним коммунальным системам, то эти системы должны удовлетворять требованиям 4.7.

### 7.4 Монтажные испытания

7.4.1 Если сборку стерилизатора проводят на территории пользователя или если стерилизатор подсоединен к внешним системам, которые могут отрицательно повлиять на процесс стерилизации (исключая напряжение питания), то должны быть выполнены полные монтажные испытания, указанные в таблице 4.

7.4.2 Если выполняются монтажные испытания, то заводские испытания не требуются.

**П р и м е ч а н и е** — Заводские испытания или монтажные испытания являются окончательными испытаниями перед сдачей стерилизатора в эксплуатацию.

7.4.3 Если во время монтажных испытаний стерилизатор подсоединяется к внешним коммунальным системам, то эти системы должны удовлетворять требованиям 4.7.

**П р и м е ч а н и е 1** — Поставщик и пользователь должны согласовать между собой ответственность за заводские испытания.

**П р и м е ч а н и е 2** — По договору между изготовителем или поставщиком стерилизатора и покупателем могут потребоваться дополнительные испытания.

## 8 Испытательное оборудование

### 8.1 Общие положения

Испытательное оборудование должно быть способно создавать запись всех получаемых данных, которые должны быть сохранены для интерпретации результатов. Должно быть установлено, что на момент использования измерительная аппаратура работает в рамках своих технических характеристик.

### 8.2 Датчики температуры

8.2.1 Датчики температуры используются для измерения температуры в местах, указанных в испытаниях, описанных в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е — Все датчики температуры, используемые во время испытаний, должны иметь одинаковые рабочие характеристики.

8.2.2 Температуры, измеряемые всеми датчиками температуры, когда они погружены в термостат, поддерживающий температуру внутри полосы температур стерилизации с точностью  $\pm 0,1$  °С, должны различаться не более чем на 0,5 К.

П р и м е ч а н и е — Датчики температуры могут быть либо платиновыми термометрами сопротивления, соответствующими типу А по ЕН 60751, либо термопарами, соответствующими одной из таблиц допусков типа 1 по ЕН 60584-2.

8.2.3 Площадь поперечного сечения любой части датчика или его соединительных проводов внутри камеры стерилизатора не должна превышать 3,2 мм<sup>2</sup>.

П р и м е ч а н и е — Это необходимо для предотвращения существенного влияния со стороны датчиков температуры на процесс стерилизации или проникновения пара.

8.2.4 На точность датчика температуры не должны влиять его соединительные провода или окружающая среда, в которой он находится, например давление, пар или вакуум.

8.2.5 При испытаниях в воде датчики температуры должны иметь время отклика  $T_{0,9} < 1$  с.

### 8.3 Термометрические регистрирующие приборы

8.3.1 Для регистрации температур, измеряемых в местах, указанных для испытаний, описанных в настоящем стандарте, следует использовать термометрический регистрирующий прибор (приборы) в сочетании с датчиками температуры. Его можно также использовать для проверки термометрических измерительных приборов, смонтированных в стерилизаторе.

8.3.2 Если используются несколько приборов, то должны быть предусмотрены средства для синхронизации времени с точностью 1 с.

8.3.3 Термометрический регистрирующий прибор должен быть способен записывать, по крайней мере, три канала для заводских испытаний и монтажных испытаний и, по крайней мере, восемь каналов для типовых испытаний. Каналы могут быть уплотненными или независимыми друг от друга. Частота опроса каждого канала должна быть не меньше одного раза в 2,5 с.

8.3.4 Диапазон шкалы аналоговых термометрических регистрирующих приборов должен включать интервал температур от 50 °С до 150 °С. Наименьший интервал между отметками не должен превышать 1 К при минимальной ширине 1 мм, а скорость диаграммы не должна быть меньше 15 мм/мин. Разрешающая способность должна быть равна или меньше 0,5 К.

8.3.5 Термометрические регистрирующие приборы, осуществляющие цифровые записи, должны проводить регистрацию и запись с шагом не более 0,1 К, при этом диапазон шкалы должен включать интервал температур от 50 °С до 150 °С.

8.3.6 Погрешность системы измерения температуры (без учета датчиков температуры) не должна превышать  $\pm 0,25$  % в испытаниях при окружающей температуре  $(20 \pm 3)$  °С. Дополнительная ошибка, обусловленная изменением окружающей температуры, не должна превышать 0,04 К/К.

8.3.7 Прибор для регистрации температуры должен быть откалиброван. Калибровку и документирование необходимо выполнять в соответствии с инструкциями изготовителя. Калибровку необходимо выполнять с использованием рабочего или вторичного эталона, поверенного по национальному или первичному эталону.

8.3.8 Система измерения температуры должна быть верифицирована по независимому образцовому источнику температуры при температуре внутри полосы температуры стерилизации на месте эксплуатации.

8.3.9 Образцовый источник температуры должен удовлетворять следующим требованиям:

- должен включать вторичный образцовый термометр, поверенный по национальному или первичному эталону, и должен включать диапазон температур от 100 °С до 140 °С. Наименьший интервал между отметками не должен превышать 0,2 К;

- должен иметь термометрический канал с размерами, позволяющими разместить датчики температуры, описанные в 8.2. Максимальная разность температур внутри канала не должна превышать 0,2 К, а точность регулирования должна лежать в пределах  $\pm 0,1$  К в диапазоне температур от 100 °С до 140 °С.

#### **8.4 Приборы для измерения и регистрации давления**

8.4.1 Для регистрации давления в камере стерилизатора во время испытательного цикла стерилизации следует использовать прибор для измерения и регистрации давления в сочетании с датчиками давления. Его можно также использовать для проверки прибора (приборов) для измерения давления, смонтированного в стерилизаторе.

8.4.2 Прибор для регистрации давления должен записывать давление, измеряемое датчиком (датчиками) измерения давления. Частота опроса каждого канала должна быть не меньше одного раза в секунду. Прибор может быть встроен в прибор для измерения температуры в виде дополнительного канала, откалиброванного по давлению.

8.4.3 Диапазон шкалы для регистрирующих приборов, генерирующих аналоговые записи, должен включать интервал от 0 до 400 кПа (от 0 до 4 бар абр.). Наименьший интервал между метками не должен превышать 4 кПа (0,04 бар) при минимальной ширине 1 мм, а скорость диаграммы не должна быть меньше 15 мм/мин. Разрешающая способность должна быть не меньше 2 кПа (0,02 бар).

8.4.4 Приборы для регистрации давления, создающие цифровые записи, должны осуществлять регистрацию и запись с шагом не более 1 кПа (0,01 бар), при этом диапазон шкалы должен включать интервал от 0 до 400 кПа (от 0 до 4 бар абр.).

8.4.5 В процессе эксплуатации погрешность индикатора и системы измерения/регистрации в диапазоне от 0 до 400 кПа (от 0 до 4 бар абр.), измеренная при окружающей температуре ( $20 \pm 3$ ) °С, не должна превышать  $\pm 2$  кПа.

8.4.6 Температурный коэффициент измерительной системы не должен превышать 0,01 %/К при температуре, при которой будет использоваться датчик давления.

8.4.7 Ошибка из-за изменения окружающей температуры не должна превышать 0,02 %/К.

8.4.8 Собственная частота прибора для измерения давления и подсоединеного трубопровода должна быть не меньше 10 Гц. Постоянная времени нарастания давления (от 0 % до 63 %) должна быть не меньше 0,04 с.

8.4.9 Прибор для регистрации температуры должен быть откалиброван с использованием рабочего или вторичного эталона, поверенного по национальному или первичному эталону. Калибровку и документирование необходимо выполнять в соответствии с инструкциями изготовителя. Калибровка должна включать использование минимального давления, которое будет возникать на этапе удаления воздуха в каком-либо из циклов стерилизации, минус 20 %, и максимального давления, которое может возникать в каком-либо из циклов стерилизации, плюс 10 %.

#### **8.5 Испытательное оборудование для проведения испытаний на натекание воздуха**

##### **8.5.1 Индикатор абсолютного давления**

Индикатор абсолютного давления, требуемый для проведения испытаний на натекание воздуха, должен:

- а) быть цифровым или аналоговым;
- б) иметь градуировку в кПа или миллибарах;
- с) иметь шкалу, включающую интервал от 0 до 16 кПа (от 0 до 160 мбар абр.);
- д) иметь абсолютную погрешность в пределах  $\pm 2$  кПа или лучше в диапазоне шкалы от 4 до 20 кПа (от 40 до 200 мбар абр.);
- е) иметь линейность 1 % или лучше в диапазоне шкалы от 4 до 20 кПа (от 40 до 200 мбар абр.);
- ж) на приборах с аналоговой индикацией иметь шкалу с ценой деления не больше 0,4 кПа (4 мбар) и с расстоянием между делениями, равным или большим чем 1 мм/0,1 кПа (1 мм/мбар);
- з) на цифровых приборах иметь разрешающую способность 0,1 кПа (1 мбар).

### **8.5.2 Индикатор абсолютного давления для определения окружающего атмосферного давления**

Индикатор абсолютного давления для определения окружающего атмосферного давления должен:

- a) быть цифровым или аналоговым;
- b) иметь градуировку в кПа;
- c) иметь шкалу, включающую интервал от 80 до 105 кПа (от 800 до 1050 мбар абс.);
- d) иметь погрешность 1 % или лучше в диапазоне шкалы от 94 до 105 кПа (от 940 до 1050 мбар абс.);
- e) на аналоговых приборах иметь шкалу с ценой деления не больше 0,4 кПа (4 мбар) и с масштабом не больше 0,1 кПа/мм (1 мбар/мм);
- f) на приборах с цифровой индикацией иметь разрешающую способность 0,1 кПа (1 мбар).

**П р и м е ч а н и е** — Допускается использовать приборы для измерения и регистрации давления, указанные в 8.4.

### **8.5.3 Секундомер**

Секундомер, используемый в испытаниях на натекание воздуха, должен иметь погрешность не более  $\pm 0,5$  с за период 15 мин.

### **8.6 Пористая загрузка**

#### **8.6.1 Общие положения**

Пористая загрузка должна быть:

а) состоящей из чистых хлопчатобумажных салфеток, добела отбеленных, приблизительными размерами 450 x 300 мм. Число нитей на сантиметр в основе должно составлять  $30 \pm 6$ , а число нитей на сантиметр в утке должно составлять  $27 \pm 5$ . Масса на единицу площади должна быть равна приблизительно 180 г/м<sup>2</sup>.

б) простиранной, если она новая или загрязненная;

с) не подвергавшейся обработке никакими улучшающими средствами;

д) просушеннной и проветренной;

е) выдержанной не менее 1 ч при окружающей температуре от 15 °C до 25 °C и при относительной влажности от 30 % до 70 %.

**П р и м е ч а н и е 1** — Испытательные упаковки, не использованные в течение 1 ч после подготовки, допускается хранить в рабочем помещении при условии поддержания окружающих условий в вышеуказанных пределах.

**П р и м е ч а н и е 2** — Испытательные упаковки, содержащие другие материалы с другими размерами и массами, допускается использовать при условии подтверждения их эквивалентности вышеописанным испытательным упаковкам.

**П р и м е ч а н и е 3** — Средства для улучшения тканей или красители могут влиять на характеристики ткани и могут содержать летучие вещества, способные увеличить содержание неконденсирующихся газов в камере стерилизатора.

### **8.6.2 Малая пористая загрузка в однослойной упаковке**

#### **8.6.2.1 Общие положения**

Малую пористую загрузку используют для представления малой загрузки тканей, которая может быть обработана в стерилизаторе, она должна состоять из тканевых салфеток согласно 8.6.1. Число салфеток должно быть определено, исходя из объема и размеров испытательной упаковки. Кроме случаев, когда действуют положения 8.6.2.2 или 8.6.2.3, испытательная упаковка должна заполнять ( $20 \pm 5$ ) % полезного пространства. Салфетки должны быть сложены для образования параллелепипеда, имеющего форму, настолько близкую к кубической, насколько это позволяет полезное пространство. Во всех случаях малая пористая загрузка должна быть упакована в однослойную упаковку по ЕН 868 согласно рекомендациям изготовителя и так, как было сделано при испытании стерилизатора.

#### **8.6.2.2 Уменьшенная испытательная упаковка**

##### **8.6.2.2.1 Если полезное пространство стерилизатора:**

- имеет объем больше 54 л;
- имеет диаметр не меньше 35 см и
- принадлежности стерилизатора не мешают размещению испытательной упаковки,  
то следует использовать уменьшенную испытательную упаковку согласно 8.6.2.2.2 — 8.6.2.2.6.

8.6.2.2.2 Уменьшенную испытательную упаковку используют в одномодульном стерилизаторе, чтобы убедиться, что при уровнях, на которые установлены переменные процессы, достигается быстрое и равномерное проникновение пара в упаковку. Она применяется в испытаниях малой загрузки, в испытаниях на натекание воздуха, в испытаниях сухости загрузки с текстильными материалами и может быть использована с другими материалами для формирования полной загрузки. Уменьшенная испытательная упаковка является многоразовой позицией, которую можно постоянно использовать для испытаний, если удовлетворены требования, приведенные в 8.6.2.2.4 — 8.6.2.2.6.

**П р и м е ч а н и е** — Применительно к интервалам очистки необходимо учитывать экологические факторы, а также средства очистки и улучшения.

8.6.2.2.3 Испытательная упаковка должна состоять из чистых хлопчатобумажных полотнищ, добела отбеленных, приблизительными размерами  $900 \times 1200$  мм. Число нитей на сантиметр в основе должно составлять  $30 \pm 6$ , а число нитей на сантиметр в утке должно составлять  $27 \pm 5$ .

8.6.2.2.4 Полотнища должны быть простираны, если они новые или загрязненные, и не должны быть обработаны никакими улучшающими средствами.

**П р и м е ч а н и е** — Средства для улучшения тканей или красители могут влиять на характеристики ткани и могут содержать летучие вещества, способные увеличить содержание неконденсирующихся газов в камере стерилизатора.

8.6.2.2.5 Полотнища должны быть просушенны и затем проветрены в течение не менее 1 ч при окружающей температуре от  $15^{\circ}\text{C}$  до  $25^{\circ}\text{C}$  и при относительной влажности от 30 % до 70 %.

**П р и м е ч а н и е** — Если окружающая среда, в которой проветривают или хранят полотнища, суще чем 70 % при температуре  $15^{\circ}\text{C}$  или 30 % при температуре  $25^{\circ}\text{C}$ , то может появиться ошибка из-за экзотермической регидратации испытательной упаковки в стерилизаторе.

8.6.2.2.6 После проветривания полотнища следует сложить до номинальных размеров  $220 \times 300$  мм, а затем в стопку номинальной высотой 150 мм. После уплотнения рукой стопка должна быть упакована в аналогичную ткань и затем обвязана лентой шириной не более 25 мм. Полная масса упаковки должна составлять  $(4,0 \pm 0,5)$  кг.

**П р и м е ч а н и е** — После многократного использования полотнища могут оказаться уплотненными, и соответствие 8.6.2.2.6 достигаться не будет.

#### 8.6.2.3 Стандартная испытательная упаковка по ЕН 867-5

Если полезное пространство стерилизатора:

- имеет объем больше 10 л;
- имеет диаметр не меньше 18 см и
- принадлежности стерилизатора не мешают размещению испытательной упаковки, то следует использовать стандартную испытательную упаковку согласно ЕН 867-5.

#### 8.6.3 Малая пористая загрузка в двухслойной упаковке

8.6.3.1 Малую пористую загрузку используют для представления малой загрузки тканей, которая может быть обработана в стерилизаторе, она должна состоять из тканевых салфеток согласно 8.6.1. Число салфеток должно быть определено, исходя из объема и размеров испытательной упаковки. Кроме случаев, когда действуют требования 8.6.3.2 или 8.6.3.3, испытательная упаковка должна заполнять  $(20 \pm 5)\%$  полезного пространства. Салфетки должны быть сложены в форме параллелепипеда, имеющего форму, настолько близкую к кубической, насколько это позволяет полезное пространство. Во всех случаях малая пористая загрузка должна быть упакована в двухслойную упаковку по ЕН 868 так, как рекомендуется изготовителем и как было сделано при испытании стерилизатора.

#### 8.6.3.2 Если полезное пространство стерилизатора:

- имеет объем больше 54 л;
- имеет диаметр не меньше 35 см и
- принадлежности стерилизатора не мешают размещению испытательной упаковки, то следует использовать уменьшенную испытательную упаковку согласно 8.6.2.2.2 — 8.6.2.2.6.

#### 8.6.3.3 Если полезное пространство стерилизатора:

- имеет объем больше 10 л;
- имеет диаметр не меньше 18 см и
- принадлежности стерилизатора не мешают размещению испытательной упаковки, то следует использовать стандартную испытательную упаковку согласно ЕН 867-5.

#### **8.6.4 Малые пористые загрузки в однослоиной упаковке**

Испытательная загрузка из малых пористых объектов должна включать несколько объектов, имеющих полный объем меньше 0,5 л или 5 % полезного пространства (берется меньшее значение). Плотность каждого отдельного объекта должна быть равна или меньше 400 кг/м<sup>3</sup>. Испытательная загрузка должна состоять из матерчатых салфеток согласно 8.6.1. Пористые объекты должны быть упакованы в однослоиную упаковку по ЕН 868 согласно рекомендациям изготовителя стерилизатора.

#### **8.6.5 Малые пористые загрузки в двухслойной упаковке**

Испытательная загрузка из малых пористых объектов должна включать несколько объектов, имеющих полный объем меньше 0,5 л или 5 % полезного пространства (берется меньшее значение). Плотность каждого отдельного объекта должна быть равна или меньше 400 кг/м<sup>3</sup>. Испытательная загрузка должна состоять из матерчатых салфеток согласно 8.6.1. Пористые объекты должны быть упакованы в двухслойную упаковку по ЕН 868 согласно рекомендациям изготовителя стерилизатора.

#### **8.6.6 Полная пористая загрузка в однослоиной упаковке**

Используют испытательную упаковку, определенную в 8.6.2. Испытательная упаковка должна быть упакована в двухслойную упаковку по ЕН 868 согласно рекомендациям изготовителя стерилизатора. Остающееся полезное пространство должно быть заполнено идентичными испытательными упаковками или же, когда они не помещаются, отдельными матерчатыми салфетками таким образом, чтобы было заполнено (95 ± 5) % полезного пространства.

#### **8.6.7 Полная пористая загрузка в двухслойной упаковке**

Используют испытательную упаковку, определенную в 8.6.3. Остающееся полезное пространство должно быть заполнено идентичными испытательными упаковками или же, когда они не помещаются, отдельными матерчатыми салфетками таким образом, чтобы было заполнено (95 ± 5) % полезного пространства.

#### **8.7 Твердая загрузка без упаковки**

Твердая загрузка должна состоять из металлических болтов. Металлические болты должны быть:

- изготовлены из аустенитной нержавеющей стали согласно ЕН 10088-1;
- представлять собой болты с шестигранной головкой по ЕН ИСО 4017 — M12×100;
- перед использованием очищены, обезжирены и просушенны.

Следует использовать такое число болтов, которое соответствует максимальной массе неупакованных твердых инструментов, которые могут быть обработаны согласно указанию изготовителя стерилизатора.

#### **8.8 Твердая загрузка в однослоиной упаковке**

Твердая загрузка должна состоять из металлических болтов, как определено в 8.7.

Полная масса испытательной загрузки должна быть равна массе максимальной загрузки, указанной изготовителем стерилизатора. Болты должны быть разделены на группы, и каждая группа болтов должна быть упакована в один слой упаковочного материала по ЕН 868 согласно рекомендациям изготовителя стерилизатора. Масса каждой упаковки должна быть равна максимальной единичной массе, указанной изготовителем стерилизатора.


#### **8.9 Твердая загрузка в двухслойной упаковке**

Полная масса испытательной загрузки должна быть равна массе максимальной загрузки, указанной изготовителем стерилизатора. Болты должны быть разделены на группы, и каждая группа болтов должна быть упакована в два слоя упаковочного материала по ЕН 868 согласно рекомендациям изготовителя стерилизатора. Масса каждой упаковки должна быть равна максимальной единичной массе, указанной изготовителем стерилизатора.

#### **8.10 Устройство для контрольного заражения и химическая индикаторная система для полых загрузок типа А**

Устройство для контрольного заражения для испытания полых загрузок типа А должно соответствовать ЕН 867-5, подраздел 4.5. Пример устройства для контрольного заражения для полых загрузок типа А показан на рисунке 2.

Химическая индикаторная система, используемая в устройстве для контрольного заражения, должна соответствовать ЕН 867-5, подраздел 4.6.

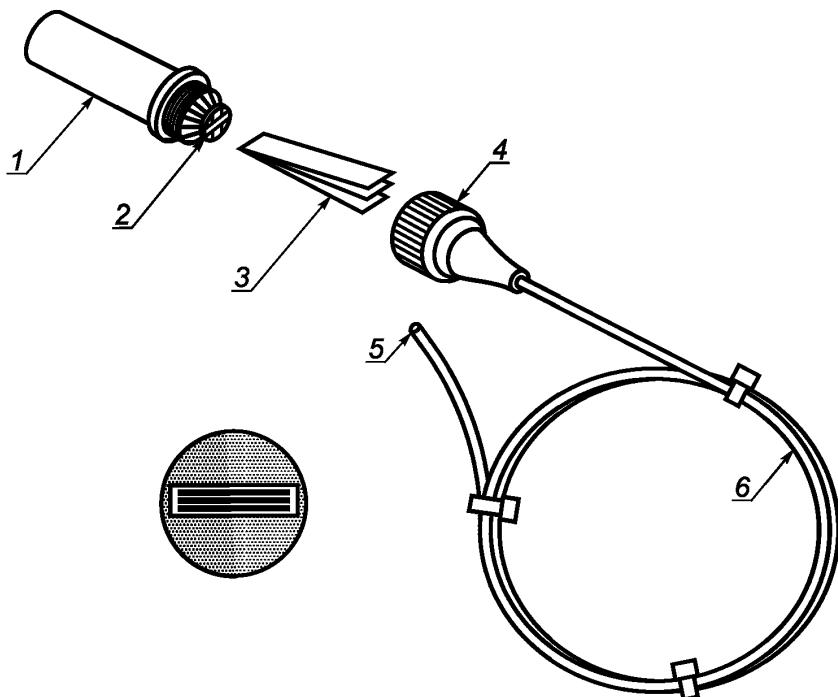

1 — капсула; 2 — уплотнение; 3 — индикаторная система; 4 — разъем; 5 — открытый конец; 6 — трубка

Рисунок 2 — Пример устройства для контрольного заражения для полой загрузки типа А

#### 8.11 Устройство для контрольного заражения и химическая индикаторная система для полых загрузок типа В

Полая загрузка типа В должна состоять из четырех жестких цилиндрических испытательных трубок из высокоплотного политетрафторэтилена (ПТФЭ), которые должны позволять размещение термопар или химических индикаторов и иметь следующие размеры:

а) открытая с одной стороны:

- внутренний диаметр: 5 мм,
- наружный диаметр: 9 мм,
- внутренняя глубина: 27,5 мм,
- наружная длина: 33 мм,
- размеры индикатора: 27,5×6×0,7 мм;

б) открытая с двух сторон:

- внутренний диаметр: 5 мм,
- наружный диаметр: 9 мм,
- наружная длина: 55 мм,
- размеры индикатора: 55×6×0,7 мм;

с) открытая с одной стороны:

- внутренний диаметр: 10 мм,
- наружный диаметр: 14 мм,
- внутренняя глубина: 55 мм,
- наружная длина: 60 мм,
- размеры индикатора: 55×6×0,7 мм;

д) открытая с двух сторон:

- внутренний диаметр: 10 мм,
- наружный диаметр: 14 мм,
- наружная длина: 110 мм,
- размеры индикатора: 110×6×0,7 мм.

Розетки должны быть упакованы отдельно в упаковочный материал по ЕН 868 согласно рекомендациям изготовителя стерилизатора.

Химические индикаторы, используемые в этих испытаниях, должны быть напечатаны на непоглощающем индикаторном носителе и соответствовать ЕН 867-1 и ЕН 867-5.

### 8.12 Весы для испытаний на сухость загрузки

Весы, используемые для испытаний на сухость загрузки, должны быть способны взвешивать испытательную загрузку с точностью 0,1 г или лучше.

## 9 Программа испытаний

Программа испытаний должна включать испытания, перечисленные в таблице 4. Обоснование различных испытаний приведено в приложении F.

Таблица 4 — Программа испытаний

Испытания	Тип цикла стерилизации		
	B	S	N
Натекание воздуха	T, W/I <sup>b</sup>	T <sup>a</sup> , W/I <sup>b</sup>	T <sup>a</sup> , W/I <sup>b</sup>
Динамическая камера	T	T <sup>c</sup>	
Пустая камера	T, W/I	T, W/I	T, W/I
Твердая загрузка без упаковки		T <sup>f</sup> , W <sup>f</sup>	T, W
Твердая загрузка в однослойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , f, W <sup>d</sup>	
Твердая загрузка в двухслойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , W <sup>d</sup>	
Полая загрузка типа А	T, W	T <sup>d</sup> , W <sup>d</sup>	
Полая загрузка типа В		T <sup>d</sup> , e, W <sup>d</sup> , e	
Малая пористая загрузка в однослойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , f, W <sup>d</sup> , f	
Малая пористая загрузка в двухслойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , W <sup>d</sup>	
Полная пористая загрузка в однослойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , f, g, W <sup>d</sup> , f, g	
Полная пористая загрузка в двухслойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , W <sup>d</sup>	
Малые пористые объекты в однослойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , f, W <sup>d</sup> , f	
Малые пористые объекты в двухслойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , W <sup>d</sup>	
Сухость твердой загрузки без обертки		T <sup>d</sup> , f, g, W <sup>d</sup> , f, g	
Сухость твердой загрузки в однослойной упаковке	T, W	T <sup>d</sup> , f, W <sup>d</sup> , f	
Сухость твердой загрузки в двухслойной упаковке	T, W	T <sup>d</sup> , f, W <sup>d</sup> , f	
Сухость полной пористой загрузки в однослойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , f, W <sup>d</sup> , f	
Сухость полной пористой загрузки в двухслойной упаковке	T	T <sup>d</sup> , W <sup>d</sup>	
Сухость малых пористых объектов в однослойной упаковке		T <sup>d</sup> , f, W <sup>d</sup> , f	
Сухость малых пористых объектов в двухслойной упаковке		T <sup>d</sup> , W <sup>d</sup>	
Остаточный воздух		T <sup>e</sup>	
Дополнительные испытания <sup>h,i</sup>		T <sup>d</sup> , W <sup>d</sup>	T
Сухость малой пористой загрузки в однослойной упаковке		T <sup>d</sup> , f, g, W <sup>d</sup> , f, g	
Сухость малой пористой загрузки в двухслойной упаковке		T <sup>d</sup> , g, W <sup>d</sup> , g	
Микробиологические испытания <sup>j</sup>			
T: Тип испытаний W: Заводские испытания 1: Монтажные испытания			
<sup>a</sup> Если вакуум используется для удаления воздуха.			
<sup>b</sup> Если требуется сборка на месте эксплуатации.			
<sup>c</sup> Если программа стерилизации рассчитана на стерилизацию упакованных изделий.			
<sup>d</sup> Если заявлено изготовителем.			
<sup>e</sup> Не для полой загрузки типа А.			
<sup>f</sup> Нет, если заявлена двухслойная упаковка.			
<sup>g</sup> Нет, если заявлена сухость твердой загрузки в двухслойной упаковке.			
<sup>h</sup> Дополнительные испытания, определенные и выполняемые изготовителем как часть его процедуры типовых испытаний, должны соответствовать 7.1.			
<sup>i</sup> Испытания с использованием специального коммуникатора (ЕН 867-5) являются решающим моментом для подтверждения заявлений изготовителя.			
<sup>j</sup> Опционные микробиологические испытания для твердой загрузки, полой загрузки типа А, полой загрузки типа В, малой пористой загрузки, полной пористой загрузки и/или малых пористых объектов.			

**П р и м е ч а н и е 1** — Если изготовитель стерилизатора сертифицирован по формальной системе качества, заводские испытания/монтажные испытания могут быть заменены другими испытаниями при условии, что изготовитель может гарантировать рабочие характеристики стерилизатора.

**П р и м е ч а н и е 2** — Изготовитель может принять решение провести некоторые заводские монтажные испытания (см. 7.4.2).

**П р и м е ч а н и е 3** — Во время испытаний необходимо учитывать экологические аспекты. При планировании и выполнении программы испытаний в логической последовательности опасность ненужного повторения испытаний из-за необходимости внесения технических изменений в стерилизатор на поздней стадии цикла испытаний может быть сведена к минимуму.

Если в дополнение к техническим испытаниям выполняются опциональные микробиологические испытания, то будут действовать требования 5.6. Эти испытания не заменяют никаких других испытаний, регламентированных в настоящем стандарте.

## 10 Методы испытаний

### 10.1 Общие требования к техническим испытаниям

#### 10.1.1 Общие положения

Результаты испытаний следует интерпретировать применительно к заданным переменным цикла в полосе температур для цикла данного типа, включая воспроизводимость профиля давления.

**П р и м е ч а н и е** — См. 4.5, 4.6 и 5.3.

Результаты испытаний следует сохранять как часть документации типовых, заводских и монтажных испытаний на месте установки.

#### 10.1.2 Аппаратура

Оборудование должно соответствовать требованиям раздела 8.

#### 10.1.3 Типовые испытания

Для термометрических испытаний необходимо использовать восемь датчиков температуры. Все соединительные кабели датчиков должны вводиться в камеру стерилизатора через ввод для контрольного соединителя. Датчик наружного давления должен быть подсоединен с использованием контрольного соединителя. Типовые испытания должны быть повторены два раза (всего три испытания).

Кроме случаев, когда изготовителем указано, что стерилизатор допускается использовать только после цикла прогрева, по крайней мере, одно из типовых испытаний должно быть выполнено на стерилизаторе, включаемом при комнатной температуре, а другое испытание сразу же после цикла прогрева.

Если применимо, испытания на натекание воздуха следует проводить, как указано в 10.2.

Один датчик температуры должен быть расположен в свободном пространстве камеры, а другой около датчика регулирования температуры. Все остальные датчики температуры должны быть распределены по камере и загрузке, как указано в конкретном методе испытаний.

#### 10.1.4 Заводские испытания и монтажные испытания (что применимо)

Для термометрических испытаний необходимо использовать восемь датчиков температуры. Все соединительные кабели датчиков должны вводиться в камеру стерилизатора через ввод для испытательного разъема. Датчик наружного давления должен быть подсоединен с использованием испытательного разъема.

Если применимо, испытания на натекание воздуха следует проводить, как указано в 10.2.

### 10.2 Испытания на натекание воздуха

#### 10.2.1 Аппаратура

Оборудование согласно 8.5 или аналогичное (см. 10.2.2).

#### 10.2.2 Процедура типовых испытаний и заводских/монтажных испытаний

Испытания выполняют на стерилизаторе при температуре окружающей среды. Для того, чтобы результаты испытаний были действительны, изменение температуры камеры стерилизатора за период от  $t_2$  до  $t_3$  не должно превышать  $\pm 3$  К.

**П р и м е ч а н и е 1** — Если стерилизатор не может работать без предварительного прогрева, испытания могут быть выполнены на прогретом стерилизаторе.

К камере стерилизатора подсоединяют индикатор абсолютного давления со средствами защиты его от допустимого рабочего давления в камере, если он не рассчитан на работу при таком давлении. Наблюдают и регистрируют окружающее атмосферное давление ( $p_0$ ). Запускают автоматический цикл испытаний скорости натекания воздуха.

Наблюдают и регистрируют время ( $t_1$ ) и абсолютное давление ( $p_1$ ).

Ждут  $(300 \pm 10)$  с после момента  $t_1$ , после чего наблюдают и регистрируют абсолютное давление в камере ( $p_2$ ) и время ( $t_2$ ). Значение  $(p_2 - p_1)$  не должно превышать  $0,1 (p_0 - p_1)$ .

**П р и м е ч а н и е 2** — Если значение  $(p_2 - p_1)$  превышает  $0,1 (p_0 - p_1)$ , то это может быть обусловлено исходным присутствием избыточной влаги в камере стерилизатора.

Через  $(600 \pm 10)$  с снова наблюдают и регистрируют абсолютное давление в камере ( $p_3$ ) и время ( $t_3$ ).

По окончании испытаний вычисляют скорость роста давления (кПа/мин) для периода в  $600$  с, используя следующее уравнение:

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{p_3 - p_2}{10}, \quad (2)$$

где  $\Delta p/\Delta t$  — скорость роста давления;


$p_2$  — давление через  $300$  с;

$p_3$  — давление после времени натекания  $600$  с.

Проверяют соответствие 5.2.

Допускается использовать другие интервалы времени при условии, что точность и воспроизводимость будут равны или лучше получаемых при использовании оборудования, указанного в 8.5.

**П р и м е ч а н и е 3** — Пример кривой давления приведен на рисунке 3.

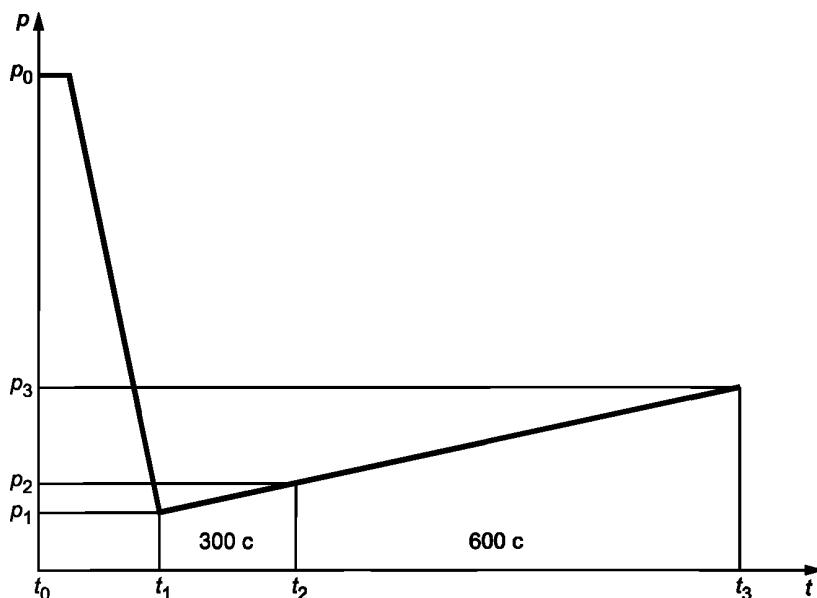

$p_0$  — окружающее атмосферное давление;  $p_1$  — наименьший уровень давления, равный или меньший уровня, заданного для данного цикла, на этапе удаления воздуха и проникновения пара;  $p_2$  — давление через  $300$  с;  $p_3$  — давление после времени натекания  $600$  с;  $t_0$  — начало испытания;  $t_1$  — время достижения уровня давления;  $t_2$  — начало периода натекания;  $t_3$  — конец испытания

Рисунок 3 — Пример кривой давления во время испытаний на натекание воздуха

### 10.3 Динамические испытания давления в камере стерилизатора

#### 10.3.1 Аппаратура

Оборудование согласно 8.4.

#### 10.3.2 Процедура типовых испытаний

Подсоединяют прибор для регистрации давления к испытательному разъему. Выбирают цикл стерилизации со стандартным временем сушки. Кроме того, если стерилизатор имеет несколько таких циклов стерилизации, выбирают цикл, который дает наибольшее падение давления за единицу времени. Выполняют цикл стерилизации с пустой камерой стерилизатора. В течение всего цикла необходимо регистрировать давление.

По окончании испытания проводят следующие действия:

- анализируют соответствие вышеуказанных записей техническим данным цикла;

- проверяют соответствие точек переключения давления процессу, заданному изготовителем стерилизатора;

- проверяют соответствие требованиям 5.4.1.

#### **10.4 Испытания пустой камеры**

##### **10.4.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.2 — 8.4.

##### **10.4.2 Процедура типовых испытаний**

Подсоединяют испытательное оборудование, как описано в 10.1. Помещают датчик температуры в активный слив, еще один датчик у места расположения регулирующего датчика и, по крайней мере, шесть датчиков в полезном пространстве камеры в местах, указанных как точки наибольшей и наименьшей температур. Эти датчики будут показывать профиль температуры в камере стерилизатора и индицировать разброс температур. Если стерилизатор рассчитан на сохранение воды в камере после окончания цикла, то, по крайней мере, во время одного из циклов следует измерить температуру воды.

Проверяют соответствие требованиям 5.3 и 5.4.2.

##### **10.4.3 Процедура заводских испытаний и монтажных испытаний**

Подсоединяют испытательное оборудование, как описано в 10.1. Распределяют датчики температуры по полезному пространству. Помещают датчики температуры в те места, где в фазе стерилизации во время типовых испытаний были обнаружены наибольшие и наименьшие температуры.

Проверяют соответствие требованиям 5.3 и 5.4.2.

#### **10.5 Испытания твердой загрузки**

##### **10.5.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.2 — 8.4 и либо 8.7 (без упаковки), либо 8.8 (в однослоиной упаковке), либо 8.9 (в двухслойной упаковке).

##### **10.5.2 Процедура типовых испытаний и заводских/монтажных испытаний**

Помещают два датчика температуры в места, где во время испытаний пустой камеры были обнаружены наибольшие и наименьшие температуры. Оставшийся датчик температуры закрепляют одним слоем автоклавной ленты шириной не более 25 мм таким образом, чтобы он находился в непосредственном контакте с болтом. Этот металлический болт должен быть расположен внутри загрузки. Помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору, используя принадлежности стерилизатора. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие требованиям 5.3.

П р и м е ч а н и е — В зависимости от типа датчиков температуры могут появиться проблемы, когда металлический датчик находится в прямом контакте с нержавеющей сталью. Датчики температуры следует выбирать таким образом, чтобы они не вызывали электрохимического взаимодействия при прямом контакте датчика с металлическим болтом. Для испытаний важно, чтобы в термическом контакте с болтом находился измеряющий температуру шарик.

#### **10.6 Испытания полой загрузки типа А**

##### **10.6.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.10.

##### **10.6.2 Процедура типовых испытаний и заводских/монтажных испытаний**

Дают устройству для контрольного заражения достичь температуры окружающей среды и убеждают-ся перед его использованием, что его внутренние части являются сухими.

Выполняют цикл стерилизации с пустой камерой стерилизатора. В устройство для крепления индикаторов помещают химический индикатор. Закрывают и герметизируют капсулу. Следует убедиться, что длительность горизонтального участка не превышает точки окончания реакции в химической индикаторной системе (при необходимости уменьшают горизонтальный участок). Используя принадлежности стерилизатора, помещают устройство для контрольного заражения в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Камера стерилизатора должна быть пуста, за исключением принадлежностей стерилизатора. Сразу же запускают цикл стерилизации. В конце цикла стерилизации извлекают устройство для контрольного заражения из камеры. Из устройства для крепления индикаторов извлекают химическую индикаторную систему.

Проверяют на соответствие 5.3.3.

#### **10.7 Испытания полой загрузки типа В**

##### **10.7.1 Термометрические испытания (дополнительные к заводским и монтажным испытаниям)**

###### **10.7.1.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.11.

#### 10.7.1.2 Процедура типовых испытаний

Дают приемникам достичь температуры окружающей среды и убеждаются перед их использованием, что их внутренние части являются сухими.

Подсоединяют испытательное оборудование, как описано в 10.1. Распределяют не менее шести датчиков температуры по полезному пространству камеры. Помещают четыре из этих датчиков температуры внутрь приемников и обеспечивают, чтобы каждый приемник содержал один датчик температуры. Для приемников, открытых с одной стороны, помещают датчик температуры на дно приемника. Для приемников, открытых с двух сторон, помещают датчик температуры в середину приемника. Обеспечивают, чтобы не было контакта между термо чувствительной частью датчика и приемником. Выводят провода датчиков температуры к входу испытательного приемника и фиксируют их на наружной стороне приемника автоклавной лентой. Два оставшихся датчика температуры помещают в места, где во время испытания пустой камеры были обнаружены наибольшая и наименьшая температуры. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие 5.3.1.

#### 10.7.1.3 Процедура заводских испытаний и монтажных испытаний

Дают приемникам достичь температуры окружающей среды и убеждаются перед их использованием, что их внутренние части являются сухими.

Подсоединяют оборудование, как указано в 10.1. Распределяют датчики температуры по полезному пространству. Помещают один из этих датчиков температуры внутрь испытательного приемника, который во время испытания пустой камеры был признан наиболее критическим. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие 5.3.2.

### 10.7.2 Испытания с химической индикаторной системой (только заводские или на месте установки)

#### 10.7.2.1 Аппаратура

Оборудование согласно 8.11.

#### 10.7.2.2 Процедура заводских испытаний и монтажных испытаний

Дают приемникам перед их использованием достичь температуры окружающей среды и убеждаются, что их внутренние части являются сухими.

В каждый испытательный приемник вставляют химическую индикаторную систему. Проверяют, чтобы продолжительность горизонтального участка (плато) не превышала времени отклика химической индикаторной системы. При необходимости уменьшают продолжительность горизонтального участка так, чтобы она равнялась времени окончания реакции химической индикаторной системы. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации. По окончании цикла стерилизации извлекают испытательные приемники из камеры стерилизации. Извлекают химическую индикаторную систему из испытательного приемника и проверяют цвет по техническим данным индикатора, предоставляемым изготовителем индикатора.

Проверяют на соответствие 5.3.3.

## 10.8 Испытания малой пористой загрузки

#### 10.8.1 Аппаратура

Оборудование согласно 8.2 — 8.4 и 8.6.2 (в однослойной упаковке) или 8.6.3 (в двухслойной упаковке).

#### 10.8.2 Процедура типовых испытаний

Подсоединяют оборудование, как указано в 10.1. Распределяют не менее шести датчиков температуры по полезному пространству камеры. По крайней мере четыре из этих датчиков помещают в испытательную загрузку, как показано на рисунке 4. Закрывают и герметизируют упаковку и обеспечивают ее полную герметичность на протяжении всего цикла стерилизации. Два оставшихся датчика температуры помещают в места, где во время испытания пустой камеры были обнаружены наибольшая и наименьшая температуры. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие 5.3.

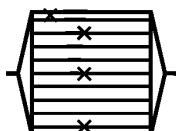


Рисунок 4 — Размещение датчиков температуры для типовых испытаний малой пористой загрузки

### 10.8.3 Процедура заводских испытаний/монтажных испытаний

Подсоединяют оборудование, как указано в 10.1. Распределяют датчики температуры по полезному пространству камеры. Один из этих датчиков помещают в испытательную загрузку, как показано на рисунке 5. Остальные датчики температуры помещают в места, где во время испытания пустой камеры были обнаружены наибольшая и наименьшая температуры. Закрывают и герметизируют упаковку и обеспечивают ее полную герметичность на протяжении всего цикла стерилизации. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие 5.3.

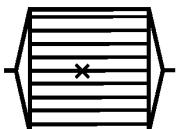


Рисунок 5 — Размещение датчиков температуры для заводских/монтажных испытаний малой пористой загрузки

### 10.9 Испытания полной пористой загрузки (в одно- и двухслойной упаковке)

#### 10.9.1 Аппаратура

Оборудование согласно 8.2 — 8.4 и 8.6.6 (в однослойной упаковке) или 8.6.7 (в двухслойной упаковке).

#### 10.9.2 Процедура типовых испытаний

Подсоединяют оборудование, как указано в 10.1. Распределяют не менее шести датчиков температуры по полезному пространству камеры. По крайней мере четыре из этих датчиков помещают в испытательную загрузку, как показано на рисунке 6. Закрывают и герметизируют упаковку и обеспечивают ее полную герметичность на протяжении всего цикла стерилизации. Два оставшихся датчика температуры помещают в места, где во время испытания пустой камеры были обнаружены наибольшая и наименьшая температуры. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие 5.3.

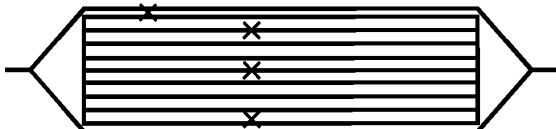


Рисунок 6 — Размещение датчиков температуры для типовых испытаний полной пористой загрузки

### 10.9.3 Процедура заводских испытаний и монтажных испытаний

Подсоединяют оборудование, как указано в 10.1. Распределяют датчики температуры по полезному пространству камеры. Один из этих датчиков помещают в испытательную загрузку, как показано на рисунке 7. Закрывают и герметизируют упаковку и обеспечивают ее полную герметичность на протяжении всего цикла стерилизации. Остальные датчики температуры помещают в места, где во время испытания пустой камеры были обнаружены наибольшая и наименьшая температуры. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие 5.3.

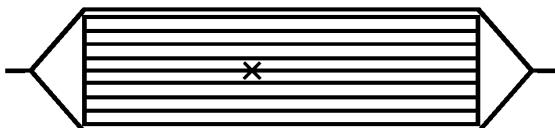


Рисунок 7 — Размещение датчиков температуры для заводских/монтажных испытаний малой пористой загрузки

### 10.10 Испытания малых пористых объектов (в одно- и двухслойной упаковке)

#### 10.10.1 Аппаратура

Оборудование согласно 8.2 — 8.4 и 8.6.4 (в однослойной упаковке) или 8.6.5 (в двухслойной упаковке).

### 10.10.2 Процедура типовых испытаний

Подсоединяют оборудование, как описано в 10.1. Прогревают стерилизатор путем выполнения цикла стерилизации с пустой камерой стерилизатора. Распределяют не менее шести датчиков температуры по полезному пространству камеры. По крайней мере четыре из этих датчиков помещают в испытательную загрузку, как показано на рисунке 8. Закрывают и герметизируют упаковку таким образом, чтобы она оставалась герметичной на протяжении всего цикла стерилизации. Два оставшихся датчика температуры помещают в места, где во время испытания пустой камеры были обнаружены наибольшая и наименьшая температуры. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие 5.3.

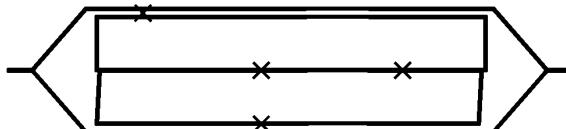


Рисунок 8 — Размещение датчиков температуры для типовых испытаний малых пористых объектов

### 10.10.3 Процедура заводских /монтажных испытаний

Подсоединяют оборудование, как указано в 10.1. Распределяют датчики температуры по полезному пространству камеры. Один из этих датчиков помещают в испытательную загрузку, как показано на рисунке 9. Остальные датчики температуры помещают в места, которые по результатам испытания пустой камеры были признаны наиболее критическими. Закрывают и герметизируют упаковку таким образом, чтобы она оставалась герметичной на протяжении всего цикла стерилизации. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации.

Проверяют на соответствие 5.3.

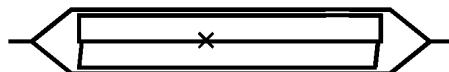


Рисунок 9 — Размещение датчиков температуры для заводских/монтажных испытаний малых пористых объектов

## 10.11 Испытания на сухость твердой загрузки

### 10.11.1 Аппаратура

Оборудование согласно 8.5.3, 8.12 и либо 8.7 (без упаковки), либо 8.8 (в однослоиной упаковке), либо 8.9 (в двухслойной упаковке).

### 10.11.2 Процедура типовых испытаний

Выбирают подлежащий испытаниям цикл стерилизации. Взвешивают испытательную загрузку вместе с упаковкой и записывают их массу ( $m_1$ ).

Причина — Если испытательная нагрузка помещена на съемный поддон, то взвешивать ее рекомендуется вместе с поддоном.

Используя принадлежности камеры, помещают испытательную нагрузку в полезное пространство таким образом, чтобы она восприняла максимальное количество влаги. Сразу же запускают цикл стерилизации. По окончании цикла стерилизации извлекают испытательную нагрузку из камеры стерилизатора. В течение 2 мин после индикации окончания цикла взвешивают испытательную нагрузку. Записывают массу ( $m_2$ ).

Вычисляют изменение влагосодержания С, %, используя следующее уравнение:

$$C = \frac{m_2 - m_1}{m_1} 100, \quad (3)$$

где С — изменение влагосодержания, %;

$m_1$  — масса испытательной загрузки до стерилизации, г;

$m_2$  — масса испытательной загрузки после стерилизации, г.

Проверяют на соответствие 5.5.

### 10.11.3 Процедура заводских /монтажных испытаний

Выбирают подлежащий испытаниям цикл стерилизации и, если требуется, выполняют цикл стерилизации с пустой камерой стерилизатора. Используя принадлежности камеры, помещают испытательную на-

грузку в полезное пространство таким образом, чтобы она восприняла максимальное количество влаги. Сразу же запускают цикл стерилизации. По окончании цикла стерилизации извлекают испытательную нагрузку из камеры стерилизатора и проводят визуальную проверку. В случае сомнений выполняют испытания, указанные для типовых испытаний.

Проверяют на соответствие 5.5.

**Примечание 1** — Эти заводские испытания можно выполнять в сочетании с заводскими испытаниями согласно 10.5.

**Примечание 2** — В многослойных пакетах легкое запотевание внутри пакета может быть вызвано резким изменением температуры при разгрузке стерилизатора.

## **10.12 Испытания на сухость пористой загрузки (малой или полной, в одно- или двухслойной упаковке)**

### **10.12.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.5.3, 8.12 и либо 8.6.2 (малая загрузка в однослойной упаковке), 8.6.3 (малая загрузка в двухслойной упаковке), 8.6.6 (полная загрузка в однослойной упаковке) или 8.6.7 (полнная загрузка в двухслойной упаковке).

### **10.12.2 Процедура типовых испытаний**

Выбирают подлежащий испытаниям цикл стерилизации и выполняют цикл стерилизации с пустой камерой стерилизатора. Взвешивают испытательную нагрузку и записывают ее массу ( $m_1$ ). Используя принадлежности камеры, помещают испытательную нагрузку в полезное пространство таким образом, чтобы она восприняла максимальное количество влаги. Сразу же запускают цикл стерилизации. По окончании цикла стерилизации извлекают испытательную нагрузку из камеры стерилизатора. Проводят визуальную проверку испытательной загрузки. На испытательной загрузке и оберточном материале не должно быть видно никаких влажных пятен. В течение 2 мин после индикации окончания цикла взвешивают испытательную нагрузку. Записывают массу ( $m_2$ ). Вычисляют изменение влагосодержания с помощью формулы (3).

Проверяют на соответствие 5.5.

### **10.12.3 Процедура заводских и монтажных испытаний**

Выбирают подлежащий испытаниям цикл стерилизации и выполняют цикл стерилизации с пустой камерой стерилизатора. Используя принадлежности камеры, помещают испытательную нагрузку в полезное пространство таким образом, чтобы она восприняла максимальное количество влаги. Сразу же запускают цикл стерилизации. По окончании цикла стерилизации извлекают испытательную нагрузку из камеры стерилизатора. Проводят визуальную проверку испытательной загрузки. На испытательной загрузке и оберточном материале не должно быть видно никаких влажных пятен. В случае сомнений выполняют испытания, указанные для типовых испытаний.

Проверяют на соответствие 5.5.

## **10.13 Испытания на сухость малых пористых объектов (в одно- или двухслойной упаковке)**

### **10.13.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.5.3, 8.12 и либо 8.6.4 (в однослойной упаковке), либо 8.6.5 (в двухслойной упаковке).

### **10.13.2 Процедура типовых испытаний**

Выполняют испытания, как указано в 10.12.2 для испытаний на сухость пористой загрузки, но используя испытательную загрузку для малых пористых объектов (8.6.4 или 8.6.5).

Проверяют на соответствие 5.5.

### **10.13.3 Процедура заводских испытаний/монтажных испытаний.**

Выполняют испытания, как указано в 10.12.3 для испытаний на сухость пористой загрузки, но используя испытательную загрузку для малых пористых объектов (8.6.4 или 8.6.5).

Проверяют на соответствие 5.5.

## **10.14 Испытания на неконденсирующиеся газы**

### **10.14.1 Аппаратура**

Оборудование состоит из:

- а) бюветки на 50 мл;
- б) измерительного цилиндра на 250 мл;
- с) водяного конденсатора, состоящего из резервуара, вмещающего количество воды, достаточное для конденсации пара из стерилизатора без превышения температуры воды 75 °С к концу испытаний, и с переливным выпуском, обеспечивающим сбор избыточной воды в 250-миллилитровом измерительном цилиндре;

d) подходящего проходного фитинга, который может быть вставлен в подходящую точку ввода в дверце или в камере стерилизатора, так что сопловой конец фитинга будет находиться внутри камеры стерилизатора.

**П р и м е ч а н и е** — Фитинг должен иметь отверстие диаметром не более 1 мм и короткое сопло, которое можно было бы неглубоко вставить в узкое отверстие резиновой трубы. Примерная конструкция фитинга показана на рисунке 10.

e) управляющего клапана, который может быть вставлен или подсоединен к вышеописанному проходному фитингу, предназначенного для отсоединения камеры от наружной атмосферы и для регулирования потока пара во время испытаний.

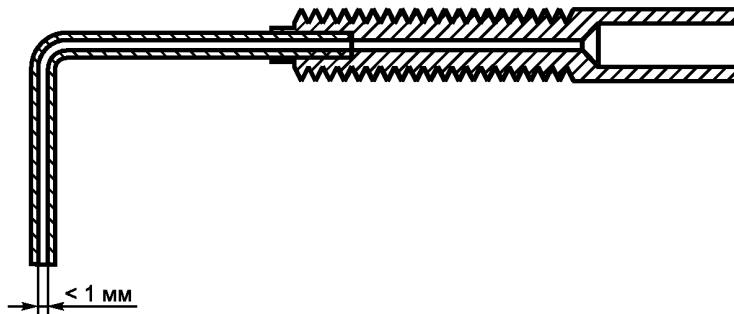


Рисунок 10 — Проходной фитинг

#### 10.14.2 Типовые испытания

Проводят сборку аппаратуры, как показано на рисунке 11. Заливают в водяной конденсатор холодную воду в количестве, достаточном для заполнения переливной трубы. Используя короткий отрезок силиконовой трубы малого диаметра, вставляют большой шприц (на 25 или 50 мл) в сопло проходного фитинга.

При открытом управляющем клапане заполняют управляющий клапан, соединительный трубопровод и фитинг водой, используя шприц для отсоса воздуха из капиллярной трубы.

**П р и м е ч а н и е 1** — Для того чтобы удалить из системы как можно больше воздуха, следует продолжать отсасывание шприцем по мере того, как вода будет выходить из капиллярной трубы. Подняв место подсоединения шприца как можно выше, совершают поршнем шприца возвратно-поступательные движения, стимулируя выход пузырьков воздуха в подающую резиновую трубку и в капиллярную трубку.

Продолжают отсасывать воду шприцем до тех пор, пока в выходящей из капиллярной трубы воде не будет видно никаких пузырьков воздуха. Закрывают управляющий клапан и снимают трубку и шприц с сопла фитинга.

Доливают воду в конденсатор. Используя короткий отрезок резиновой трубы, подсоединяют шприц к пробке бюретки и открывают клапан бюретки. С помощью шприца отсасывают воду в бюретку до тех пор, пока уровень воды не достигнет нулевой отметки на бюретке. Закрывают клапан бюретки и снимают шприц и трубку. Доливают в конденсатор воду до тех пор, пока она не потечет из переливной трубы. Ждут, пока вода не перестанет вытекать из переливной трубы, и снова подставляют 250-миллилитровый измерительный цилиндр под переливную трубку конденсатора.

Регистрируют температуру воды в конденсаторе. Закрывают дверцу стерилизатора и запускают испытательный цикл. Наблюдают за дисплеем стерилизатора и по достижении начала периода выдержки отмечают температуру и давление в камере. Затем выключают электропитание стерилизатора.

**П р и м е ч а н и е 2** — Для полноты испытание можно повторить в другие моменты горизонтального участка цикла стерилизации для подтверждения результатов.

Медленно открывают управляющий клапан, чтобы дать возможность атмосфере из камеры стерилизатора поступать в воду конденсатора.

**П р и м е ч а н и е 3** — Не следует допускать слишком быстрого потока, т. к. это приведет к тому, что не весь водяной пар сконденсируется или же будет потеряна часть неконденсирующихся газов. По мере конденсации пара в холодной воде любые присутствующие газы не будут конденсироваться и будут накапливаться в бюретке.

Продолжают конденсацию содержимого камеры, пока поток пара не замедлится. В этот момент управляющий клапан можно осторожно полностью открыть, чтобы дать возможность сконденсироваться последнему потоку пара.

Когда поток пара из стерилизатора прекратится, закрывают управляющий клапан.

Записывают объем собранного в бюретке газа ( $V_b$ ), температуру воды в конденсаторе и объем воды, собранной в измерительном цилиндре ( $V_c$ ).

Вычисляют отношение объема неконденсирующихся газов к объему собранной сконденсированной воды и выражают его в процентах, используя следующее уравнение:


$$N = \frac{V_b}{V_c} \cdot 100, \quad (4)$$

где  $N$  — отношение объема неконденсирующихся газов к объему сконденсированной воды, %;

$V_b$  — объем неконденсирующихся газов, мл;

$V_c$  — полный объем собранной сконденсированной воды, %.

Проверяют на соответствие 5.7.

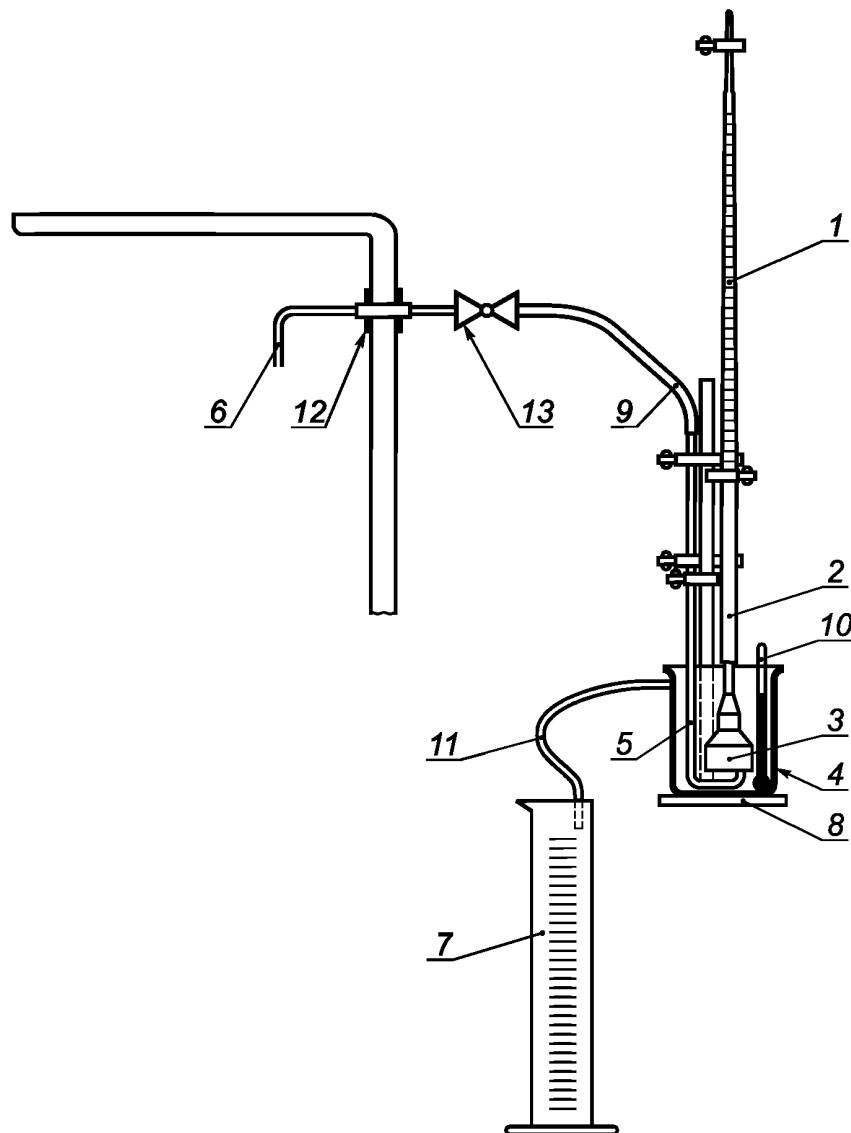

1 — бюретка 50 мл; 2 — резиновая трубка; 3 — воронка с цилиндрическим краем; 4 — емкость 2000 мл; 5 — трубка забора пара; 6 — капиллярная пробоотборная трубка; 7 — измерительный цилиндр 250 мл; 8 — штатив бюретки; 9 — резиновая трубка; 10 — система измерения температуры; 11 — переливная трубка; 12 — ввод; 13 — управляющий клапан

П р и м е ч а н и е — Точное положение входа капиллярной трубы в камеру стерилизатора не оговаривается, т. к. на практике было установлено, что в некоторых стерилизаторах объем собранного газа меняется в зависимости от положения капиллярной трубы.

Рисунок 11 — Схематическое представление аппаратуры для измерения неконденсирующихся газов

## **10.15 Микробиологические испытания твердых загрузок**

### **10.15.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.7 (без упаковки), 8.8 (в однослоиной упаковке) или 8.9 (в двухслойной упаковке).

Не меньше пяти биологических индикаторов, удовлетворяющих требованиям ЕН 866-3. Еще один биологический индикатор не подвергают обработке, он служит эталоном для контроля надежности.

### **10.15.2 Процедура типовых испытаний и заводских/монтажных испытаний**

Закрепляют четыре биологических индикатора около мест, используемых для датчиков температуры загрузки во время испытаний согласно 10.5. Закрывают и герметизируют упаковку таким образом, чтобы она оставалась герметичной на протяжении всего цикла стерилизации. Проверяют, чтобы продолжительность горизонтального участка не превышала паспортного времени экспозиции биологического индикатора. При необходимости регулируют горизонтальный участок. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации. После стерилизации инкубируют простерилованный и непростерилованный индикаторы в соответствии с ЕН 866-3.

По истечении времени инкубации проверяют на соответствие 5.6.

## **10.16 Микробиологические испытания полой загрузки типа А**

### **10.16.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.10. Вместо химического индикатора следует использовать инокулированный носитель, соответствующий ЕН 866-3, размерами  $36 \times 6 \times 0,7$  мм. Идентичный инокулированный носитель следует использовать в качестве эталонного биологического индикатора и оставить его без обработки.

### **10.16.2 Процедура типовых испытаний и заводских/монтажных испытаний**

Выполняют цикл стерилизации с пустой камерой стерилизатора. Помещают инокулированный носитель в держатель для индикаторов. Закрывают и герметизируют устройство. Заворачивают устройство в матерчатую салфетку. Проверяют, чтобы продолжительность горизонтального участка не превышала паспортной экспозиции биологического индикатора. При необходимости регулируют горизонтальный участок. Используя принадлежности стерилизатора, помещают устройство для контрольного заражения в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации. По окончании цикла стерилизации извлекают устройство для контрольного заражения из камеры. Извлекают из держателя для индикаторов инокулированный носитель. Инкубируют простерилованные инокулированные носители и непростерилованный индикатор согласно ЕН 866-3.

По истечении времени инкубации проверяют на соответствие 5.6.

Дают устройству для контрольного заражения охладиться до температуры окружающей среды, и перед его повторным использованием убеждаются, что его внутренние части являются сухими.

## **10.17 Микробиологические испытания полой загрузки типа В**

### **10.17.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.10. Вместо системы химического индикатора следует использовать инокулированный носитель, соответствующий ЕН 866-3, размерами  $36 \times 6 \times 0,7$  мм. Идентичный инокулированный носитель следует использовать в качестве эталонного биологического индикатора и оставить его без обработки.

### **10.17.2 Процедура типовых испытаний и заводских/монтажных испытаний**

Вставляют в каждую испытательную трубку биологический индикатор. В приемниках, открытых с одной стороны, размещают датчик температуры у дна трубки. В приемниках, открытых с двух сторон, помещают датчик температуры в середину трубки. Проверяют, чтобы продолжительность горизонтального участка не превышала паспортной экспозиции инокулированного носителя. При необходимости следует отрегулировать горизонтальный участок. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации. По окончании цикла стерилизации извлекают испытательные трубки из камеры. Извлекают из испытательных трубок инокулированный носитель. Инкубируют простерилованные инокулированные носители и непростерилованный индикатор согласно ЕН 866-3.

По истечении времени инкубации проверяют на соответствие 5.6.

Дают приемникам охладиться до температуры окружающей среды перед их повторным использованием и убеждаются, что их внутренние части являются сухими.

**10.18 Микробиологические испытания малых пористых загрузок****10.18.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.6.2 (в однослоиной упаковке) или 8.6.3 (в двухслойной упаковке).

Не меньше пяти биологических индикаторов, соответствующих ЕН 866-3.

**10.18.2 Процедура типовых испытаний и заводских /монтажных испытаний**

Закрепляют четыре биологических индикатора около мест, используемых для датчиков температуры загрузки во время испытаний согласно 10.8. Закрывают и герметизируют упаковку таким образом, чтобы она оставалась герметичной на протяжении всего цикла стерилизации. Проверяют, чтобы продолжительность горизонтального участка не превышала паспортной экспозиции биологического индикатора. При необходимости регулируют горизонтальный участок. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации. После стерилизации инкубируют простериллизованные индикаторы и непростериллизованный биологический индикатор в соответствии с ЕН 866-3. Пятый биологический индикатор не подвергают обработке, он служит эталоном для контроля надежности.

По истечении времени инкубации проверяют на соответствие 5.6.

**10.19 Микробиологические испытания полных пористых загрузок****10.19.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.6.6 (в однослоиной упаковке) или 8.6.7 (в двухслойной упаковке).

Не меньше пяти биологических индикаторов, соответствующих ЕН 866-3.

**10.19.2 Процедура типовых испытаний и заводских/монтажных испытаний**

Закрепляют четыре биологических индикатора около мест, используемых для датчиков температуры загрузки во время испытаний согласно 10.9. Закрывают и герметизируют упаковку таким образом, чтобы она оставалась герметичной на протяжении всего цикла стерилизации. Проверяют, чтобы продолжительность горизонтального участка не превышала паспортной экспозиции биологического индикатора. При необходимости следует отрегулировать горизонтальный участок. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации. После стерилизации инкубируют простериллизованные индикаторы и непростериллизованный биологический индикатор в соответствии с ЕН 866-3. Пятый биологический индикатор не подвергают обработке, он служит эталоном для контроля надежности.

По истечении времени инкубации проверяют на соответствие 5.6.

**10.20 Микробиологические испытания малых пористых объектов****10.20.1 Аппаратура**

Оборудование согласно 8.6.4 (в однослоиной упаковке) или 8.6.5 (в двухслойной упаковке).

Не меньше пяти биологических индикаторов, соответствующих ЕН 866-3.


**10.20.2 Процедура типовых испытаний и заводских/монтажных испытаний**

Закрепляют четыре биологических индикатора около мест, используемых для датчиков температуры загрузки во время испытаний согласно 10.10. Закрывают и герметизируют упаковку таким образом, чтобы она оставалась герметичной на протяжении всего цикла стерилизации. Проверяют, чтобы продолжительность горизонтального участка не превышала паспортной экспозиции биологического индикатора. При необходимости регулируют горизонтальный участок. Используя принадлежности стерилизатора, помещают загрузку в полезное пространство в соответствии с инструкциями для пользователя, прилагаемыми к стерилизатору. Сразу же запускают цикл стерилизации. После стерилизации инкубируют простериллизованные индикаторы и непростериллизованный индикатор в соответствии с ЕН 866-3. Пятый биологический индикатор не подвергают обработке, он служит эталоном для контроля надежности.

По истечении времени инкубации проверяют на соответствие 5.6.


Приложение А  
(справочное)

Уточнение определения полого пространства типа А и полого пространства типа В  
(см. 3.19 и 3.20)

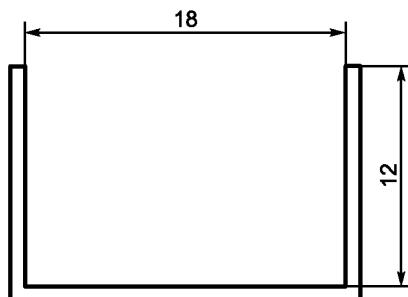


П р и м е ч а н и е — Отношение длины полости к диаметру меньше 1.

Рисунок А.1 — Объект, не являющийся полым

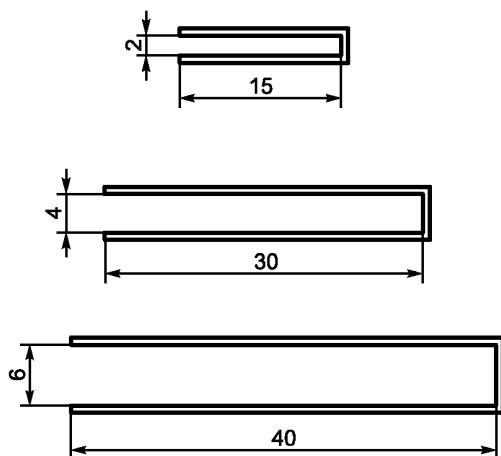

П р и м е ч а н и е — Отношение длины полости к диаметру у всех объектов больше 1 и меньше 5.

Рисунок А.2 — Полые объекты типа А

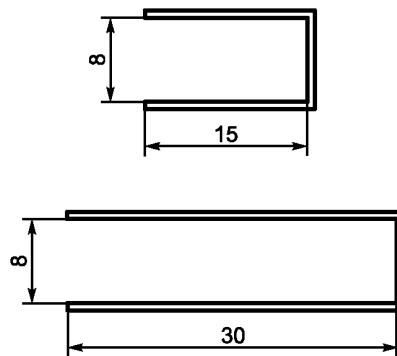

П р и м е ч а н и е — Отношение длины полости к диаметру у обоих объектов больше 1, но меньше 5.

Рисунок А.3 — Полые объекты типа В

**Приложение В**  
**(справочное)**

**Система оценки процесса**

Обычно оценку процесса стерилизации паром осуществляют путем интерпретации записи физических параметров — давления, температуры и времени. Хорошо обученный оператор способен оценить процесс стерилизации и принять решение о том, являются ли загрузки стерильными и готовыми к употреблению. Операторы малых паровых стерилизаторов не всегда могут интерпретировать процесс стерилизации по записям физических параметров.

Возможность применения самописца на малом стерилизаторе следует рассмотреть в том случае, если можно рассчитывать на надлежащую интерпретацию оператором или если требуется твердая копия. Альтернативой диаграммному самописцу может стать система оценки процесса. Эта система контролирует различные факторы, важные для обеспечения стерилизации, и указывает оператору на успешность или неуспешность цикла.

В принципе, система оценки процесса должна отвечать на те же вопросы, что и оператор при анализе записей.

- Было ли достаточным давление (давления) в первом вакууме и во всех последующих импульсах?
- Находилось ли в допустимых пределах время, затраченное на достижение этого давления (давлений)?
- Было ли достаточно велико давление (давления) в первом паровом импульсе и во всех последующих импульсах?
- Находилось ли в допустимых пределах время, затраченное на достижение этого давления (давлений)?
- Находилось ли в допустимых пределах давление (давления) во время выдержки?
- Находилось ли в допустимых пределах время, затраченное на достижение этого давления (давлений)?
- Находилась ли в допустимых пределах температура во время выдержки?
- Находились ли в допустимых пределах температуры, включая теоретическую температуру, во время выдержки?
- Было ли достаточно велико время выдержки?
- Было ли достаточно низким давление (давления) сушки?
- Было ли достаточно велико время сушки?

На эти вопросы должны быть получены ответы с учетом информации, предоставляемой изготовителем в соответствии с 4.5.3.1 и 4.8.2.1.

Если ответом на какие-либо из этих вопросов будет «нет», то стерилизация должна быть признана неудовлетворительной и должна индицироваться неисправность. Загрузку следует признать не стерильной.

**Приложение С**  
**(справочное)**

**Рекомендуемые предельные загрязнения и технические данные воды  
для паровой стерилизации**

Т а б л и ц а С.1 — Загрязнения конденсата и питательной воды

Показатели	Питательная вода	Конденсат
Сухой остаток	≤ 10 мг/л	≤ 1,0 мг/кг
Оксись кремния SiO <sub>2</sub>	≤ 1 мг/л	≤ 0,1 мг/кг
Железо	≤ 0,2 мг/л	≤ 0,1 мг/кг
Кадмий	≤ 0,005 мг/л	≤ 0,005 мг/кг
Свинец	≤ 0,05 мг/л	≤ 0,05 мг/кг
Остальные тяжелые металлы, за исключением железа, кадмия, свинца	≤ 0,1 мг/л	≤ 0,1 мг/кг
Хлориды	≤ 2 мг/л	≤ 0,1 мг/кг
Фосфаты	≤ 0,5 мг/л	≤ 0,1 мг/кг
Проводимость (при 20 °C)	≤ 15 мкСм/см	≤ 3 мкСм/см
Значение pH	От 5 до 7,5	От 5 до 7
Внешний вид	Бесцветная, чистая, без осадка	Бесцветный, чистый, без осадка
Жесткость	≤ 0,02 ммоль/л	≤ 0,02 ммоль/л

П р и м е ч а н и е 1 — Использование для выработки пара воды с уровнем загрязнений, превышающим приведенный в данной таблице, может привести к значительному сокращению срока службы стерилизатора и к аннулированию гарантии изготовителя.

П р и м е ч а н и е 2 — Конденсат образуется из пара, взятого из пустой камеры стерилизатора.

Соответствие требованиям должно быть проверено с использованием общепринятых аналитических методов.

**Приложение D  
(справочное)**

**Пример таблицы, которая должна предоставляться с предпродажной документацией и с инструкциями по эксплуатации**

Пример относится к малому стерилизатору, соответствующему настоящему стандарту и обеспечивающему пять различных циклов обработки — один для полных пористых загрузок, обозначаемый согласно настоящему стандарту как цикл типа В; один для неупакованных твердых инструментов, обозначаемый как цикл типа N и предусматривающий сушку, однако уровень этой сушки недостаточен для пористых материалов; и три цикла, обозначаемых как циклы типа S, один из которых предназначен для полых инструментов и предусматривает сушку, уровень которой недостаточен для сушки пористых материалов или упаковок, второй предназначен для малых пористых загрузок с циклом сушки, способным просушить упаковку, и третий — для специфических медицинских устройств, который аттестуется индивидуально посредством аттестационной информации, включаемой в документацию.

Таблица D.1 — Пример

Типовые испытания	Тип цикла стерилизации				
	B	N	S1	S2	S3
Динамическое давление в камере стерилизатора	X	X	X	X	X
Натекание воздуха	X		X	X	X
Пустая камера	X	X	X	X	X
Твердая загрузка	X	X	X	X	X
Малые пористые объекты	X				
Малые пористые загрузки	X				
Полная пористая загрузка	X				
Полая загрузка В	X		X		
Полая загрузка А	X		X		
Многослойная упаковка	X				
Сухость твердой загрузки	X	X	X	X	
Сухость пористой загрузки	X			X	
Остаточный воздух		X			
Специфические медицинские устройства (см. руководство)					X

П р и м е ч а н и е — Знак «Х» означает: в соответствии со всеми применимыми положениями настоящего стандарта.

**Приложение Е  
(справочное)**

**Системы для размещения загрузки**

E.1 Стерилизаторы с горизонтальной камерой должны быть снабжены загрузочными поддонами. Основание и крышка (если предусмотрена) каждого поддона должны быть перфорированными. Каждый поддон должен сохранять устойчивое положение, будучи вытянут из камеры на половину своей длины.

E.2 Стерилизаторы с вертикальной камерой должны быть снабжены загрузочными корзинами. По крайней мере горизонтальные поверхности корзин должны быть перфорированными.

E.3 Каждый загрузочный поддон и/или корзина должны быть полностью съемными, самодренирующимися и иметь средства для обеспечения зазора не менее 5 мм между их нижней поверхностью и плоской горизонтальной опорной поверхностью.

E.4 Площадь перфорации на каждом загрузочном поддоне и/или корзине должна составлять не менее 10 % площади перфорированной поверхности. Перфорационные отверстия должны быть равномерно распределены, а площадь каждого отверстия должна быть не меньше  $20 \text{ mm}^2$ .

E.5 Поддоны и/или корзины и перфорационные отверстия должны быть спроектированы таким образом, чтобы, будучи установленными в стерилизатор, они не мешали слипу конденсата из поддона и/или корзины и проникновению пара в них.

**Приложение F  
(справочное)**

**Обоснование испытаний**

**F.1 Испытание на натекание воздуха**

Испытание на натекание воздуха служит для подтверждения того, что объем воздуха, натекающего в камеру стерилизатора во время вакуумной откачки, не превышает уровня, который будет препятствовать прониканию пара в загрузку стерилизатора, и не является потенциальной причиной повторного загрязнения загрузки стерилизатора во время сушки.

**F.2 Испытание динамического давления в камере стерилизатора**

Испытание динамического давления в камере стерилизатора служит для подтверждения того, что скорость изменения давления в камере стерилизатора во время цикла стерилизации не превышает уровня, который мог бы вызвать повреждение упаковочных материалов. Этот уровень используется в качестве эксплуатационного требования к материалам, удовлетворяющим стандартам серии ЕН 868, и был выбран на основе компромисса между необходимостью иметь экономически эффективную упаковку и короткий экономичный цикл стерилизации.

**F.3 Испытание пустой камеры**

Испытание пустой камеры выполняют для оценки рабочих характеристик стерилизатора без влияния загрузки. Оно позволяет проверить фактические настройки температуры и давления относительно паспортных настроек.

**F.4 Испытание малой пористой загрузки**

Испытание малой пористой загрузки служит для подтверждения того, что при тех уровнях, на которые настроены средства управления, пар быстро и равномерно проникает в регламентированную испытательную загрузку.

**F.5 Испытание полной пористой загрузки**

Испытание полной пористой загрузки служит для подтверждения того, что при тех уровнях, на которые настроены средства управления, требуемые режимы стерилизации достигаются при максимальной плотности материала пористой загрузки, на обработку которого рассчитан стерилизатор, удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта.

**F.6 Испытание твердой загрузки**

Испытание твердой загрузки служит для подтверждения того, что при тех уровнях, на которые настроены средства управления, требуемые режимы стерилизации достигаются во всей загрузке. Загрузка должна содержать максимальную массу твердых инструментов, на обработку которых рассчитан стерилизатор, удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта.

**F.7 Малые пористые объекты**

Испытание малых пористых объектов служит для подтверждения того, что при тех уровнях, на которые настроены средства управления, требуемые режимы стерилизации достигаются в малых пористых объектах, на обработку которых рассчитан стерилизатор, удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта.

**F.8 Испытание полой загрузки типа А**

Испытание полой загрузки типа А служит для подтверждения того, что при тех уровнях, на которые настроены средства управления, требуемые режимы стерилизации достигаются в устройстве для контрольного заражения, соответствующем техническим требованиям к полой загрузке типа А, на обработку которой рассчитан цикл стерилизации, удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта.

**F.9 Испытание полой загрузки типа В**

Испытание полой загрузки типа В служит для подтверждения того, что при тех уровнях, на которые настроены средства управления, требуемые режимы стерилизации достигаются в устройстве для контрольного заражения, соответствующем техническим требованиям к полой загрузке типа В, на обработку которой рассчитан цикл стерилизации, удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта.

**F.10 Испытание на сухость твердой загрузки**

Испытание на сухость твердой загрузки выполняется с эталонной загрузкой стерилизатора и служит для подтверждения малой вероятности того, что цикл стерилизации вызовет проблемы с влажностью в штатной рабочей загрузке.

**F.11 Испытание на сухость пористой загрузки**

Испытание на сухость пористой загрузки служит для подтверждения того, что цикл стерилизации без дополнительной сушки не вызовет увеличения влажности пористой загрузки, достаточного для подавления барьерных свойств упаковки.

**F.12 Испытание на остаточный воздух**

Испытание на остаточный воздух служит для определения объема остаточного воздуха в камере.

**F.13 Микробиологическое испытание для малых пористых загрузок**

Микробиологическое испытание для малых пористых загрузок предназначено показать, что когда средства управления настроены на уровни, при которых в технических испытаниях было продемонстрировано соответствие требованиям для малых пористых загрузок, то после окончания цикла стерилизации не происходит восстановления жизнедеятельности испытательных организмов из биологического индикатора, помещенного в испытательную загрузку.

**F.14 Микробиологическое испытание для полных пористых загрузок**

Микробиологическое испытание для полных пористых загрузок предназначено показать, что когда средства управления настроены на уровни, при которых в технических испытаниях было продемонстрировано соответствие требованиям для полных пористых загрузок, то после окончания цикла стерилизации не происходит восстановления жизнедеятельности испытательных организмов из биологического индикатора, помещенного в испытательную загрузку.

**F.15 Микробиологическое испытание для малых пористых объектов**

Микробиологическое испытание для малых пористых объектов предназначено показать, что когда средства управления настроены на уровни, при которых в технических испытаниях было продемонстрировано соответствие требованиям для малых пористых объектов, то после окончания цикла стерилизации не происходит восстановления жизнедеятельности испытательных организмов из биологического индикатора, помещенного в испытательную загрузку.

**Приложение ZA**  
(справочное)

**Взаимосвязь между настоящим стандартом и существенными требованиями  
Директивы ЕС 93/42 ЕЕС по медицинским устройствам**

ЕН 13060 был разработан по поручению, выданному CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), с целью создания средств для обеспечения соответствия существенным требованиям Директивы ЕС 93/42/EEC о новом подходе к стандартизации в области медицинских устройств.

После того как настоящий стандарт согласно данной Директиве был опубликован в Официальном бюллетене патентного ведомства ЕС и был внедрен в качестве национального стандарта, по крайней мере, в одной стране-участнике, соответствие статьям настоящего стандарта, приведенным в таблице ZA, означает (в рамках области действия настоящего стандарта) презумпцию соответствия существенным требованиям указанной Директивы и сопутствующим нормативным документам EFTA.

**Т а б л и ц а ZA.1 — Соответствие между настоящим стандартом и Директивой ЕС 93/42/EEC по медицинским устройствам**

Разделы настоящего стандарта	Существенные требования (ER) Директивы ЕС 93/42/EEC	Уточняющие замечания/примечания
4, 5, 6	1	—
4, 6	2	—
4, 5, 10	3	—
4, 5, 6	4	—
—	5	Не отражены
6	6	—
4, 5, 6	7	—
4, 5	8	—
4, 6	9	—
—	10	Не применимы
4, 6	11	—
4, 6	12	—
4	13	—
—	14	Не применимы
7, 8, 9, 10	—	Для поддержки приведенных требований

**ОСТОРОЖНО!** На изделия, попадающие под действие настоящего стандарта, могут распространяться другие требования и другие Директивы ЕС.

**Приложение ДА**  
**(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  
национальным стандартам Российской Федерации**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ЕН 285:1996	MOD	ГОСТ Р 51935—2002 (ЕН 285—96) «Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний»
ЕН 475	—	*
ЕН 866-3	IDT	ГОСТ Р ИСО 18472—2009 «Стерилизация медицинской продукции. Биологические и химические индикаторы. Испытательное оборудование»
ЕН 867-1:1997	IDT	ГОСТ Р ИСО 11140-1—2000 «Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования»
ЕН 867-5:2001	—	*
ЕН 868 (все части)	—	*
ЕН 10088-1	—	*
ЕН 60529	MOD	ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»
ЕН 61010-1	MOD	ГОСТ Р 51350—99 (МЭК 61010-1—90) «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»
ЕН 61010-2-041	IDT	ГОСТ Р МЭК 61010-2-041—99 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-041. Частные требования к лабораторным автоклавам, в том числе использующим пар для обработки медицинских материалов»
ЕН 61326	MOD	ГОСТ Р 51522—99 (МЭК 61326-1—97) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний»
ЕН ИСО 228-1	—	*
ЕН ИСО 3746	MOD	ГОСТ Р 51402—99 (ИСО 3746—95) «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью»
ЕН ИСО 4017	MOD	ГОСТ Р 50793—95 (ИСО 4017—88) «Болты с шестигранной головкой с резьбой до головки классов точности А и В. Технические условия»

## Окончание таблицы ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ЕН ИСО 4126-1	—	*
ЕН ИСО 13485:2003	IDT	ГОСТ Р ИСО 13485–2004 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>Причина — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IDT — идентичные стандарты;</li> <li>- MOD — модифицированные стандарты.</li> </ul>		

## Библиография

- [1] ЕН 56-51:2001 Стерилизация медицинских устройств. Требования к медицинским устройствам, квалифицируемым как «СТЕРИЛЬНЫЕ». Часть 1. Требования к окончательно простерилзованным медицинским устройствам  
EN 56-51:2001 Sterilization of medical devices. Requirements for medical devices to be designated «STERILE». Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
- [2] ЕН 554:1994 Стерилизация медицинских устройств. Аттестация и регулярный контроль стерилизации влажным теплом  
EN 554:1994 Sterilization of medical devices. Validation and routine control of sterilization by moist heat
- [3] ЕН 764-1:2004 Оборудование, работающее под давлением. Терминология. Часть 1. Давление, температура, объем, номинальный размер  
EN 764-1:2004 Pressure equipment. Terminology. Part 1: Pressure, temperature, volume, nominal size
- [4] ЕН 866-1:1997 Биологические системы для испытания стерилизаторов и процессов стерилизации. Часть 1. Общие требования  
EN 866-1:1997 Biological systems for testing sterilizers and sterilization processes. Part 1: General requirements
- [5] ЕН 60073:2002 Основные принципы и безопасность человеко-машиинного интерфейса, маркировка и обозначение. Принципы кодирования индикаторов и исполнительных устройств (МЭК 60073:2002).  
EN 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Coding principles for indicators and actuators (IEC 60073:2003)
- [6] ЕН 60584-2:1993 Термопары. Часть 2. Допуски (МЭК 60584-2:1982 + At. 1989)  
EN 60584-2:1993 Thermocouples. Part 2: Tolerances (IEC 60584-2:1982 + A1:1989)
- [7] ЕН 60751:1995 Датчики промышленных платиновых термометров сопротивления (МЭК 60751:1983 + At. 1986)  
EN 60751:1995 Industrial platinum resistance thermometer sensors (IEC 60751:1983 + A1:1986)
- [8] ЕН ИСО 10993 (все части) Биологическая оценка медицинских устройств  
EN ISO 10993 (all Parts) Biological evaluation of medical devices
- [9] ИСО/DIS 14538:1997 Биологическая оценка медицинских устройств. Установление допустимых предельных значений для осадка от стерилизации и обработки с использованием оценки риска для здоровья  
ISO/DIS 14538:1997 Biological evaluation of medical devices. Establishment of permissible limits for sterilization and process residues using health-based risk assessment
- [10] ЕН ИСО 17664:2004 Стерилизация медицинских устройств. Информация, которая должна предоставляться изготовителем для обработки многократно стерилизуемых медицинских устройств (ИСО 17664:2004)  
EN ISO 17664:2004 Sterilization of medical devices. Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices (ISO 17664:2004)
- [11] 93/42/EEC Директива совета ЕС 93/42/EEC от 14 июня 1993 г. по медицинским устройствам  
93/42/EEC COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices
- [12] 97/23/EC Директива 97/23/EC Европейского парламента и Совета от 29 мая 1997 г. по сближению законов стран—членов ЕС относительно оборудования, работающего под давлением.  
97/23/EC Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment
- [13] IRVINE TH.F., LILEY, P.E. Таблицы пара и газа с уравнениями для компьютерных вычислений. Academic Press, 1984  
IRVINE TH.F., LILEY, P.E. Steam and Gas tables with computer equations. Academic Press, 1984
- [14] IMO Новый подход к режимам стерилизации, van Asten and Dorpema, Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition, Vol 4, 1982  
IMO A new Approach to Sterilization Conditions, van Asten and Dorpema, Pharmaceutisch Weekblad Scientific Edition, Vol 4, 1982
- [15] Международный словарь базовых и общих терминов в метрологии (VIM), 2-е издание, ИСО, 1993  
International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM), 2<sup>nd</sup> edition, ISO, 1993

---

УДК 615.478.73:006.354

ОКС 11.080

Р26

ОКП 94 5120

---

Ключевые слова: стерилизаторы, паровые стерилизаторы, малые паровые стерилизаторы

---

Редактор *О. А. Стояновская*  
Технический редактор *Н. С. Гришанова*  
Корректор *Л. Я. Митрофанова*  
Компьютерная верстка *А. П. Финогеновой*

Сдано в набор 24.10.2011. Подписано в печать 20.01.2012. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,05. Уч.-изд. л. 5,60. Тираж 79 экз. Зак. 1308.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.