

# **РЕКОМЕНДАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

## **ИНДИКАТОРЫ РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЕ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01 мм**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

**МИ 1928—88**

**Москва**  
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**  
**1989**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения  
единства измеренийИНДИКАТОРЫ РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТЫЕ  
С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01 мм

МИ 1928—88

Методика поверки

ОКСТУ 0008

Дата введения 01.04.89

Настоящая рекомендация распространяется на рычажно-зубчатые индикаторы с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 5584—75 и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

## 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице.

| Наименование операции   | Номер пункта МИ | Средства поверки и их нормативно-технические характеристики   | Обязательность проведения операции при: |                         |
|---|-----------------|---|---|-------------------------|
|   |                 |   | первичной поверке                       | эксплуатации и хранении |
| Внешний осмотр  | 4.1             | —   | Да                                      | Да                      |
| Опробование   | 4.2             | —   | Да                                      | Да                      |
| Определение метрологических характеристик                                 | 4.3             |   |   |                         |
| Определение параметра шероховатости измерительной поверхности рычага      | 4.3.1           | Образцы шероховатости поверхности по ГОСТ 9378—75 или детали-образцы с параметром шероховатости $Ra=0,08$ мкм по ГОСТ 2789—73   | Да                                      | Нет                     |
| Определение измерительного усилия и усилия поворота измерительного рычага | 4.3.2           | Весы циферблатные цифровые ценой деления 2 г, верхним пределом взвешивания 1 кг, среднего класса точности по ГОСТ 23676—79; стойка и кронштейн с присоединительным диаметром 8Н8 по ГОСТ 13147—70 | Да                                      | Да                      |

Продолжение

| Наименование операции              | Номер пункта МИ | Средства поверки и их нормативно-технические характеристики  | Обязательность проведения операции при: |                         |
|------------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------|
|                                    |                 |  | первичной поверке                       | эксплуатации и хранения |
| Определение погрешности индикатора | 4.3.3           | Приспособление с микрометрической головкой ценой деления 0,01 мм, погрешностью и вариацией показаний не более 0,002 мм (приложения 1 и 2);<br>универсальный измерительный микроскоп (приложение 3);<br>приспособление к универсальному измерительному микроскопу (приложение 4);<br>двухкоординатный измерительный прибор (приложение 5) | Да                                      | Да                      |
| Среднее размаха показаний          | 4.3.4           | Плоскопараллельные концевые меры длины 8—10 мм класса точности 2 по ГОСТ 9038—83; стойка С-11 по ГОСТ 10197—70   | Да                                      | Да                      |

**Примечание.** Допускается использовать разработанные или находящиеся в применении средства поверки, не приведенные в таблице, но имеющие аналогичные характеристики.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При подготовке к проведению поверки следует соблюдать правила пожарной безопасности, установленные для работы с легковоспламеняющимися жидкостями, к которым относится бензин, используемый для промывки.

2.2. Бензин хранят в металлической посуде, плотно закрытой металлической крышкой в количестве не более однодневной нормы, требуемой для промывки.

2.3. Промывку проводят в резиновых технических перчатках типа II по ГОСТ 20010—74.

## 3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха в помещении  $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ ;

изменение температуры окружающего воздуха в течение 0,5 ч не более 0,5°С;

относительная влажность в помещении  $(60 \pm 20)$  %;

атмосферное давление  $(101,3 \pm 4)$  кПа.

3.2. Перед проведением проверки измерительный рычаг и другие покрытые смазкой части индикаторов должны быть промыты авиационным бензином по ГОСТ 1012—72 или бензином-растворителем по ГОСТ 443—76, вытерты чистой фланелевой салфеткой по ГОСТ 7259—77 и выдержаны на рабочем месте не менее 3 ч.

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие индикаторов ГОСТ 5584—75 в части комплектности (наличие державки, переходной втулки, паспорта и футляра) и внешне-го вида.

При внешнем осмотре должно быть проверено: оцифровка шкалы, четкость штрихов и цифр на шкале, лицевая часть циферблата (должна быть светлого тона), качество стекла, закрывающего шкалу, правильность нанесения маркировки.

Внешний осмотр выполняют без применения дополнительных средств.

4.2. При опробовании проверяют плавность хода измерительного рычага и стрелки, возможность поворота измерительного рычага в пределах  $\pm 90^\circ$ , переключение направления хода измерительного рычага, перекрытие стрелкой коротких штрихов, высоту расположения стрелки над шкалой.

4.2.1. Высоту расположения стрелки над шкалой проверяют по изменению показаний при повороте индикатора.

Стрелку совмещают с отметкой шкалы, соответствующей нерабочему положению индикатора, затем индикатор поворачивают вокруг стрелки приблизительно на  $45^\circ$  и одновременно, не меняя положения головы поверителя, наблюдают изменение показаний.

Изменение показаний индикатора не должно превышать 0,5 деления шкалы. В этом случае высота расположения стрелки над шкалой не должна превышать значения, указанного в ГОСТ 5584—75.

4.3. Определение метрологических характеристик

4.3.1. Параметр шероховатости измерительной поверхности рычага определяют визуально сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378—75 или деталями-образцами с параметром шероховатости  $Ra = 0,08$  мкм.

4.3.2. Для определения измерительного усилия и усилия поворота измерительного рычага индикатор закрепляют в стойку, измерительный наконечник вводят в контакт с верхней площадкой весов, опуская индикатор или нагружая вторую площадку весов (при неподвижном индикаторе), определяют измерительное уси-

лие в диапазоне рабочего хода измерительного рычага, а усилие поворота рычага — в момент его поворота вокруг оси.

Измерительное усилие индикатора и усилие поворота измерительного рычага не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 5584—75.

4.3.3. Погрешность индикатора определяют на всем диапазоне измерений и не менее чем на одном участке в 0,1 мм в горизонтальном и вертикальном положениях индикатора.

4.3.3.1. Погрешность индикаторов типа ИРБ на всем диапазоне измерений определяют в горизонтальном положении индикатора, при двух положениях измерительного рычага (при обоих положениях переключателя хода), направленного под углом  $90^\circ$  к оси индикатора при прямом и обратном ходе и в вертикальном положении индикатора, при положении измерительного рычага вдоль оси индикатора (при обоих положениях переключателя хода) при прямом и обратном ходе. Погрешность индикатора типа ИРТ определяют в горизонтальном и вертикальном положениях индикатора при любом положении (вдоль индикатора или перпендикулярно к ней) измерительного рычага.

4.3.3.2. Погрешность индикаторов определяют на приспособлении с микрометрической головкой, на универсальном измерительном микроскопе или на двухкоординатном измерительном приборе ДИП-1.

4.3.3.3. При определении погрешности при помощи приспособления с микрометрической головкой (см. приложения 1 и 2) индикатор и микрометр устанавливают в исходное (нулевое) положение в сторону прямого хода измерительного рычага. Направление линии измерения должно быть перпендикулярно к оси измерительного рычага в его среднем положении на данном участке измерения.

Микрометрический винт перемещают в том же направлении через интервалы, равные 0,1 мм при проверке всего диапазона измерений. Дойдя до последней точки поверяемого участка, изменяют направление перемещения микрометрического винта и повторяют проверку в обратном порядке. При этом конечный отсчет при прямом ходе служит начальным отсчетом обратного хода.

При проверке участка индикатора в 0,1 мм микрометрический винт перемещают через 0,02 мм.

Поверяемый участок хода измерительного рычага, равный 0,1 мм, выбирают на основании результатов проверки индикатора на всем диапазоне измерений.

Участок должен содержать наибольшую алгебраическую разность отклонений на соседних поверяемых отметках шкалы индикатора.

Погрешность индикатора в заданном диапазоне измерения определяют как сумму наибольших абсолютных значений положительных и отрицательных показаний в любых двух отметках по-

веряемого участка шкалы при прямом и обратном ходе измерительного рычага.

Примеры расчета погрешностей приведены в приложении 6.

Погрешность не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 5584—75.

4.3.3.4. Определение погрешности на универсальном измерительном микроскопе или на приборе ДИП-1 проводят при помощи приспособления (см. приложение 4), укрепленного на каретке микроскопа или прибора; измерительный рычаг индикатора при этом вводят в контакт с пластинкой со шлифованной контактной поверхностью, укрепленной при помощи винта и резьбового отверстия, имеющегося на станине микроскопа или прибора.

Погрешность индикатора при любых положениях индикатора и измерительного рычага не должна превышать:

для индикаторов, выпускаемых из производства, значений по ГОСТ 5584—75;

для индикаторов, находящихся в эксплуатации и выпускаемых из ремонта:

0,007 мм — на любом участке шкалы в пределах 0,1 мм;

0,015 мм более 0,1 мм.

4.3.4. Размах показаний определяют в одном из положений переключателя хода измерительного рычага индикатора, закрепленного в стойке, оснащенной ребристым столиком, при перпендикулярном положении измерительного рычага к продольной оси индикатора. Между поверхностью столика и рабочей поверхностью измерительного рычага при безотрывном контакте со столиком продвигают плоскопараллельную концевую меру размером 8—10 мм. Расстояние от нижней точки рабочей поверхности измерительного рычага до плоскости столика должно быть таким, чтобы при перемещении концевой меры измерительный рычаг приподнимался, касаясь поверхности концевой меры, и можно было бы провести отсчет по шкале индикатора. Данное перемещение проводят не менее пяти раз вдоль и пять раз поперек измерительного рычага.

Размах показаний определяют наибольшей разностью отсчетов, полученных при всех перемещениях концевой меры.

Размах показаний индикаторов не должен превышать значений ГОСТ 5584—75.

## 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ


5.1. Положительные результаты первичной поверки индикаторов предприятие-изготовитель оформляет отметкой в паспорте, удостоверенной подписью поверителя.

5.2. На индикаторы, признанные годными при государственной периодической поверке, выдают свидетельство установленной формы.

5.3. Результаты периодической ведомственной поверки оформляют в порядке, установленном ведомственной метрологической службой.

5.4. Индикаторы, не соответствующие требованиям настоящей рекомендации к выпуску и применению не допускаются и на них выдают извещение о непригодности с указанием причин.

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С МИКРОМЕТРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИНДИКАТОРА В  
ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ**

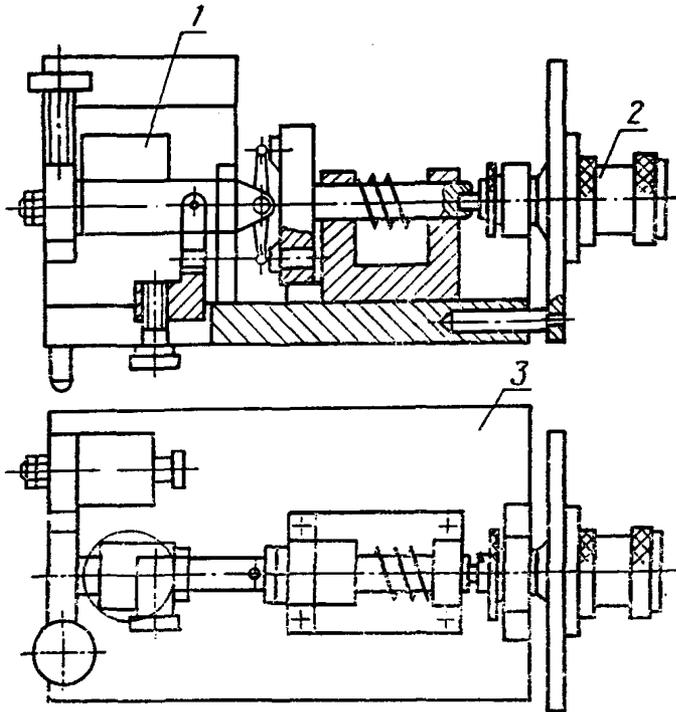

1—индикатор; 2—микрометрическая головка; 3—плата

Черт. 1


Определение погрешности микрометрической головки — по МИ 782—85.

Вариацию показаний микрометрической головки определяют на том же приспособлении, что погрешность микрометрической головки в соответствии с МИ 782—85. В приспособление вместо ложной пятки вставляется измерительная пружинно-оптическая головка с ценой деления 0,5 мкм по ГОСТ 10593—74. Микрометрическую головку вводят в контакт с измерительным наконечником пружинно-оптической головки и переводят вправо на 0,05 мм за проверяемую отметку шкалы микрометрической головки. Затем переводят на проверяемую отметку и снимают отсчет по шкале пружинно-оптической головки. После этого переводят микрометрическую головку влево на 0,05 мм от проверяемой отметки, возвращают на проверяемую отметку и снимают отсчет по шкале пружинно-оптической головки.

Разность показаний пружинно-оптической головки определяет вариацию показаний. Проверку повторяют 5 раз. Средняя разность проведенных отсчетов определяет вариацию показаний в проверяемой точке.

Вариация показаний не должна превышать 0,002 мм.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С МИКРОМЕТРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИНДИКАТОРА В  
ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

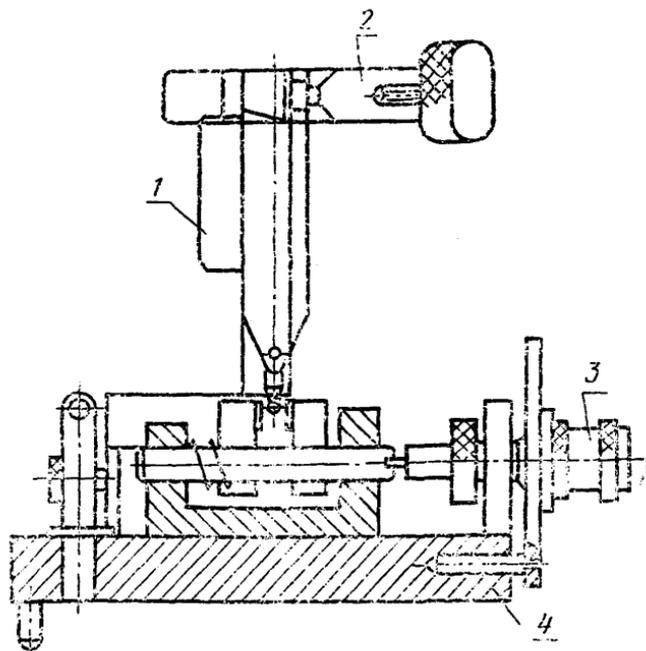

1—индикатор; 2—зажимы; 3—микрометрическая головка; 4—плита

Черт. 2

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
*Справочное*

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО  
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МИКРОСКОПА ДЛЯ ПОВЕРКИ  
ПОГРЕШНОСТИ РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТОГО ИНДИКАТОРА**


|   |        |
|---|--------|
| Пределы измерения в направлении, мм:                |        |
| в продольном  | 0—200  |
| в поперечном  | 0—100  |
| Пределы измерения углов                             | 0—360° |
| Диаметр отверстий бесконтактным методом, мм         | 0,2—40 |
| Цена деления линейных шкал, мм                      | 1      |
| Цена наименьшего деления оптического микрометра, мм | 0,001  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
*Справочное*

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХКООРДИНАТНОГО  
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА ДИП-1 ДЛЯ ПОВЕРКИ  
ПОГРЕШНОСТИ РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТОГО ИНДИКАТОРА**

|   |  |
|---|--|
| Пределы измерения длин в направлении, мм:     |  |
| продольном                                    | 0—200                                      |
| поперечном                                    | 0—100                                      |
| Пределы измерения углов                       | 0—360°                                     |
| Дискретность отсчета, мкм                     | 0,5  |
| Предел допускаемой погрешности измерения, мкм | $\pm \left( 1,0 + \frac{L}{100} \right)$ , |
| где $L$ — измеряемая длина, мм                |  |

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ  
МИКРОСКОПУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ  
РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТОГО ИНДИКАТОРА

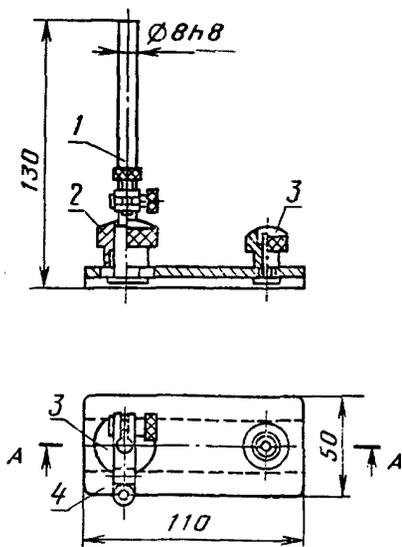

1—стойка; 2—гайка; 3—зажим; 4—плита; 5—гайка

Черт. 3

ФОРМА И ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ  
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Индикатор ИРБ, диапазон измерений 0,8 мм, изготовитель КРИН.  
Определение погрешности индикатора на приспособлении с микрометрической  
подачей или на универсальном измерительном микроскопе.

1. Пример расчета погрешности индикатора на всем диапазоне измерений.<sup>1</sup>

| Проверяемые<br>отметки<br>шкалы, мм | Погрешность на всем диапазоне в<br>горизонтальном положении индикатора, мкм  |                        |  |                        | Проверяемые<br>отметки<br>шкалы, мм | Погрешность на всем диапазоне измерений<br>в горизонтальном положении<br>индикатора, мкм                      |                      |   |                        |
|-------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---|------------------------|
|                                     | Показания индикатора<br>на проверяемых отмет-<br>ках шкалы при поворо-<br>те измерительного<br>рычага на плюс 90°<br>от его среднего поло-<br>жения, мкм |                        | Показания индикатора<br>на проверяемых отмет-<br>ках шкалы при повороте<br>измерительного рычага<br>на минус 90° от его<br>среднего положения, мкм |                        |                                     | Показания индика-<br>тора на проверяемых<br>отметках шкалы при<br>положении 1 измери-<br>тельного рычага, мкм |                      | Показания индикатора<br>на проверяемых отмет-<br>ках шкалы при поло-<br>жении 2 измерительного<br>рычага, мкм |                        |
|                                     | при пря-<br>мом ходе   | при обрат-<br>ном ходе | при пря-<br>мом ходе   | при обрат-<br>ном ходе |                                     | при пря-<br>мом ходе  | при обратном<br>ходе | при пря-<br>мом ходе  | при обрат-<br>ном ходе |
| 0                                   | 0  | 0                      | 0  | 0                      | 0                                   | 0   | 0                    | 0   | 0                      |
| 0,1                                 | 0  | 0                      | +2   | +1                     | 0,1                                 | 0   | 0                    | +1  | +2                     |
| 0,2                                 | 0  | 0                      | +2   | +2                     | 0,2                                 | 0   | 0                    | 0   | +3                     |
| 0,3                                 | +1   | +2                     | +2   | +2                     | 0,3                                 | 0   | 0                    | +1  | +2                     |
| 0,4                                 | 0  | +1                     | +1   | +1                     | 0,4                                 | -2  | 0                    | +1  | +2                     |
| 0,3                                 | 0  | 0                      | +1   | +1                     | 0,3                                 | 0   | +2                   | 0   | 0                      |
| 0,2                                 | 0  | 0                      | +1   | +1                     | 0,2                                 | +1  | 0                    | 0   | +2                     |
| 0,1                                 | 0  | 0                      | +2   | +1                     | 0,1                                 | 0   | 0                    | 0   | +1                     |
| 0                                   | 0  | 0                      | +2   | +2                     | 0                                   | 0   | 0                    | -2  | +1                     |

Погрешность индикатора на всем диапазоне измерений равна  $|+3|+|-2|=5$  мкм — не превышает допустимого значения по ГОСТ 5584—75

## 2. Пример расчета погрешности индикатора на участке, равном 0,1 мм.

| Проверяемые отметки<br>шкалы, мм | Погрешность на участке 0,1 мм, мкм                         |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
|                                  | Показания индикатора на проверяемых<br>отметках шкалы, мкм |                   |
|                                  | при прямом ходе  | при обратном ходе |
| 0                                | 0  | +1                |
| 0,02                             | 0  | +2                |
| 0,04                             | +1   | +1                |
| 0,06                             | -1   | -1                |
| 0,08                             | -2   | -2                |
| 0,10                             | -2   | -2                |

Участок, равный 0,1 мм, выбирают между отметками шкалы 0,4 и 0,3 мм в вертикальном положении индикатора, т. к. этот участок содержит наибольшую алгебраическую разность отклонений на соседних проверяемых отметках шкалы индикатора, равную 4 мкм.

Погрешность на участке 0,1 мм равна  $|+2|+|-2| = 4$  мкм — не превышает допустимого значения по ГОСТ 5584—75.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** Индикатор годен.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

## ИСПОЛНИТЕЛИ

А. М. Смогоржевский (руководитель темы), В. А. Богданова

2. УТВЕРЖДЕНЫ НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»  
24.05.88

## 3. ВЗАМЕН ГОСТ 8.088—73

## 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения  |
|---|---|
| ГОСТ 443—76                             | 3.2   |
| ГОСТ 1012—72                            | 3.2   |
| ГОСТ 2789—73                            | 1.1   |
| ГОСТ 5584—75                            | Вводная часть,<br>пп. 4.1, 4.2.1, 4.3.2,<br>4.3.3.3, 4.3.3.4, 5.4 |
|   | приложение 6  |
| ГОСТ 7259—77                            | 3.2   |
| ГОСТ 9038—83                            | 1.1   |
| ГОСТ 9378—75                            | 1.1   |
| ГОСТ 10197—70                           | 1.1   |
| ГССТ 10593—74                           | Приложение 1  |
| ГОСТ 20010—74                           | 2.3   |
| ГОСТ 23676—79                           | 1.1   |
| МИ 782—85                               | Приложение 1  |

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГСИ. Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм  
Методика поверки

МИ 1928—88

Редактор *М. В. Глушкова*  
Технический редактор *Л. А. Никитина*  
Корректор *А. Л. Балыкова*

Сдано в наб. 16.03.89 Подп. в печ. 22.05.89 Формат 60×90<sup>1/16</sup> Бумага типографская № 2  
Гарнитура литературная Печать высокая 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,71 уч.-изд. л.  
Тираж 8 000 Зак. 330 Цена 5 к. Изд. № 92/4

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6.