

**Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование  
Российской Федерации**

---

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Измерение концентраций вредных веществ  
в воздухе рабочей зоны**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.1678—4.1.1710—03**

**Выпуск 44**

**Издание официальное**

**Москва • 2007**

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Измерение концентраций вредных веществ  
в воздухе рабочей зоны**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.1678—4.1.1710—03**

**Выпуск 44**

**ББК 51.21**

**ИЗ7**

**ИЗ7      Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник методических указаний. Вып. 44—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2007.—287 с.**

**ISBN 5—7508—0688—Х**

1. Методические указания подготовлены коллективом специалистов Научно-исследовательского института медицины труда РАМН (Л. Г. Макеева – руководитель, Г. В. Муравьева, Е. М. Малинина, Е. Н. Грицун, Г. Ф. Громова) при участии А. И. Кучеренко (Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России).

2. Разработаны сотрудниками Государственного унитарного предприятия «Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ» (ГУП «ВНИЦ БАВ»).

3. Рекомендованы к утверждению на совместном заседании группы Главного эксперта Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию по проблеме «Лабораторно-инструментальное дело и метрологическое обеспечение» и методобюро п/секции «Промышленно-санитарная химия» Проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профпатологии».

4. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Протокол № 17 от 16 марта 2003 г.

5. Утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г. Г. Онищенко 29 июня 2003 г.

6. Введены впервые.

**ББК 51.21**

**ISBN 5—7508—0688—Х**

© Роспотребнадзор, 2007

© Федеральный центр гигиены и  
эпидемиологии Роспотребнадзора, 2007

## Содержание

Введение .....	5
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 3'-азидо-3'-дезокситимидина (азидотимидин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1678—03 .....	6
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 33-[(3-амино-3,6-диокси- $\beta$ -D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17,37-октагидрокси-15,16,18- trimetil-13-оксо-14,39-диоксабицикло-[33.3.1] nonадеконата-19,21,25,27,29,31- тексаен-36-карбоновой кислоты (нистатин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1679—03 .....	14
Спектрофотометрическое измерение массовой концентрации 3-[[2-[(аминоинометил)амино]-4-тиазолил]метил]тио]-N-(аминосульфонил) пропанимода (фамотидин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1680—03 .....	23
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций N-(аминокарбонил)-2- бром-3-метилбутанамида (бромизовал) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1681—03 .....	31
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций (7 $\alpha$ ,17 $\alpha$ )-7- (ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты $\gamma$ -лактона (спиронолактон) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1682—05 .....	41
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций соли ( $\pm$ )-5-бензоил- 2,3-дигидро-1H-пирролизин-1-карбоновой кислоты с 2-амино-2-(гидроксиметил)- 1,3-пропандиолом (1 : 1) (кеторолака трометамин, кеторолак, кеторол) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1683—03 .....	49
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 1-бензоил-2- имидазолидинона в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1684—03 .....	57
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 1-бензоил-5-фенил-5- этил-2,4,6(1H, 3H, 5H)-пиrimидинтриона (бензонал, бензобарбитал) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1685—03 .....	65
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций (8 $\beta$ )-1,6- диметилэрголин-10-метокс-8-метанол-5-бром-3-пиридинкарбоксилата (нинерголин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1686—03 .....	73
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 4-O- $\beta$ -D- галактопиранозил- $\alpha$ -D-глюкозы моногидрата (лактоза моногидрат, сахар молочный) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1687—03 .....	81
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций гидразина сульфата (сегидрин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1688—03 .....	90
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций [[4-гидрокси-3- метоксифенил]метилен] гидразила 4-пиридинкарбоновой кислоты моногидрата (фтивазид) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1689—03 .....	99
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 1,4: 3,6-диангидро-D- глицитола динитрата (изосорбила динитрат, нитросорбид) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1690—03 .....	107
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций (6 $\alpha$ ,11 $\beta$ ,16 $\alpha$ )-11,21- дигидрокси-6,9-дигидро-16,17-[(1-метилетилен)бис(окси)прегна-1,4-диен-3,20- диона (синафлан, флуоцинолона ацетонид) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1691—03 .....	117
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 1,7-дигидро-6Н- пурин-6-тиона моногидрата (меркаптопурин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1692—03 .....	126
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 1,4-диоксид 2,3- хиноксалиндиметанола (диоксидин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1693—03 .....	134

## МУК 4.1.1678—4.1.1710—03

Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций [R-(R*,R*)]-2,2-дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)этил]ацетамида (синтомицин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1694—03 .....	142
Измерение массовых концентраций 2-(2,6-дихлорфениламино)имидазолина гидрохлорида (крофелин, клонидин) в воздухе рабочей зоны методом высокодейственной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.1695—03.....	150
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций (R*,S*)-4,4'-(1,2-диэтил-1,1-этандиил)бис[бензолсульфоновая кислота] дикалиевой соли (сигетин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1696—03 .....	160
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 1-[(3,4-дизоксифенил)метилен]-6,7-дизокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорида (дротаверина гидрохлорид, но-шпа) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1697—03 .....	168
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций какао-порошка в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1698—03 .....	176
Измерение массовых концентраций кальция сульфата дигидрата (гипсовое вяжущее) в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии: МУК 4.1.1699—03.....	185
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций лигнина модифицированного, гидролизного, окисленного (лигнин гидролизный, окисленный) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1700—03 .....	193
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций (S, S)-1-(3-меркапто-2-метил-пропионил)пирролидин-2-карбоновой кислоты (каптолприл; капотен) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1701—03 .....	202
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 2,2'-метилендигидразида 4-пиридинкарбоновой кислоты (метазид) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1702—03.....	210
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций N-метил-N-нитрозомочевины (нитрозометилмочевина) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1703—03 .....	218
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 6-метил-(1Н, 3Н)-пиримидин-2,4-диона (метилурашил) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1704—03 .....	227
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 5-метокси-2-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1Н-бензимидазола (омепразол) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1705—03.....	235
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 4-нитро-2-хлорфенола (нихлофен, нитрофунгин, хлорнитрофенол) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1706—03 .....	244
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций натриевой соли 9-оксо-10(9Н)-акридиниацетата (неовир) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1707—03.....	252
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 4-пиридинкарбоновой кислоты гидразида (изониазид, тубазид) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1708—03 .....	260
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 4-пиридинкарбоновой кислоты гидразида комплекса с железом(II)сульфатом дигидрата (феназид) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1709—03 .....	268
Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 5-фенил-5-этидигидро-4,6(1Н, 5Н) пиrimидиндиона (гексамидин) в воздухе рабочей зоны: МУК 4.1.1710—03 .....	276

## Введение

Сборник методических указаний «Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (выпуск 44) разработан с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) и являются обязательными при осуществлении санитарного контроля.

Включенные в данный сборник 33 методики контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования», ГОСТ Р 8.563—96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений», МИ 2335—95 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа», МИ 2336—95 «Характеристики погрешности результатов количественного химического анализа. Алгоритмы оценивания».

Методики выполнены с использованием современных методов исследования, метрологически аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических веществ на уровне и ниже их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны, установленных в гигиенических нормативах ГН 2.2.5.1313—03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.1314—03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Методические указания по измерению массовых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для центров госсанэпиднадзора, санитарных лабораторий промышленных предприятий при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов и других заинтересованных министерств и ведомств.

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации,  
Первый заместитель Министра здраво-  
охранения Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

29 июня 2003 г.

Дата введения: с момента утверждения

#### 4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

### Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций натриевой соли 9-оксо-10(9Н)-акридинацетата (неовир) в воздухе рабочей зоны


#### Методические указания МУК 4.1.1707—03

#### 1. Область применения

Настоящие методические указания устанавливают количественный спектрофотометрический анализ воздуха рабочей зоны на содержание неовира в диапазоне массовых концентраций 0,05—2,5 мг/м<sup>3</sup>.

#### 2. Характеристика вещества

##### 2.1. Структурная формула

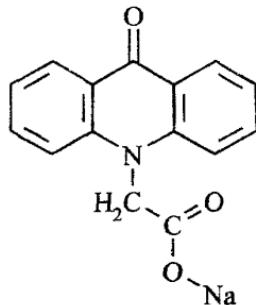

2.2. Эмпирическая формула C<sub>15</sub>H<sub>10</sub>NO<sub>3</sub>Na.

2.3. Молекулярная масса 275,25.

2.4. Регистрационный номер CAS 144696-36-6.

2.5. Физико-химические свойства.

Неовир – мелкокристаллический порошок зеленовато-желтого цвета, без запаха с температурой плавления выше 110 °С. Гигроскопичен. Легко растворим в воде (допускается наличие опалесценции), мало растворим в 95 %-м спирте, практически не растворим в эфире и хлороформе.

Агрегатное состояние в воздухе – аэрозоль.

#### 2.6. Токсикологическая характеристика

Неовир – противовирусное, антибактериальное, иммуностимулирующее средство, обладает выраженным антихламидийным эффектом, оказывает общетоксическое и местное раздражающее действие.

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м<sup>3</sup>.

### 3. Погрешность измерений

Методика обеспечивает выполнение измерений массовых концентраций неовира с погрешностью, не превышающей ± 17,0 %, при доверительной вероятности 0,95.

### 4. Метод измерений

Измерения массовых концентраций неовира выполняют методом спектрофотометрии.

Метод определения основан на способности растворов неовира в воде поглощать УФ-излучение.

Измерение проводят при длине волны 257 нм.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр.

Нижний предел измерения содержания неовира в анализируемом объеме пробы – 1 мкг.

Нижний предел измерения массовой концентрации неовира в воздухе – 0,05 мг/м<sup>3</sup> (при отборе 20,0 дм<sup>3</sup> воздуха).

Метод специфичен в условиях производства стерильного 12,5 %-го раствора неовира для инъекций в ампулах по 2 см<sup>3</sup>.

Определению не мешают натрия цитрат, кислота лимонная. Форма выпуска в виде раствора для инъекций.

### 5. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы.

**5.1. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы**

Спектрофотометр Specord M-40, Carl Zeiss	
Весы лабораторные ВЛА-200	ГОСТ 24104—88Е
Аспирационное устройство, модель 822	ГОСТ 2.6.01—86
Фильтродержатель	ТУ 95.72.05—77
Фильтры АФА-ВП-10	ТУ 95-743—80
Колбы мерные, вместимостью 100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 1770—74Е
Пипетки, вместимостью 1, 2, 5, 10 см <sup>3</sup>	ГОСТ 29227—91
Пробирки мерные с пришлифованными пробками, вместимостью 10 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82Е
Стаканы химические, вместимостью 25 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82Е
Бюксы химические с пришлифованными крышками, вместимостью 25 см <sup>3</sup>	ГОСТ 25336—82Е
Палочки стеклянные	ГОСТ 25336—82Е
Воронки химические, диаметр 30 мм	ГОСТ 25336—82Е
Кюветы с толщиной оптического слоя 10 мм	
Дистиллятор	ТУ 61-1-721—79

**5.2. Реактивы, растворы**

Неовир с содержанием основного вещества не менее 98,0 % , в пересчете на сухое вещество	ФС 42-2480—95
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709—72

Допускается применение иных средств измерений, вспомогательных устройств, реактивов и материалов с техническими и метрологическими характеристиками и квалификацией не хуже приведенных в данном разделе.

**6. Требования безопасности**

6.1. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005—88.

6.2. При проведении анализов горючих и вредных веществ должны соблюдаться меры противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004—91.

6.3. При выполнении измерений с использованием спектрофотометра соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019—79 и инструкцией по эксплуатации прибора.

## **7. Требования к квалификации операторов**

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц с высшим или средним специальным образованием, прошедших обучение и имеющих навыки работы на спектрофотометре.

## **8. Условия измерений**

8.1. Процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят в нормальных условиях при температуре воздуха  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ , атмосферном давлении 84—106 кПа и относительной влажности воздуха не более 80 %.

8.2. Выполнение измерений на спектрофотометре проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

## **9. Подготовка к выполнению измерений**

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: приготовление растворов, подготовку спектрофотометра, установление градуировочной характеристики, отбор проб.

### ***9.1. Приготовление растворов***

9.1.1. Основной стандартный раствор неовира с концентрацией 500 мкг/см<sup>3</sup> готовят растворением 0,0500 г вещества в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см<sup>3</sup>. Раствор устойчив в течение двух недель при хранении в холодильнике.

9.1.2. Стандартный раствор неовира № 1 с концентрацией 50 мкг/см<sup>3</sup> готовят разбавлением 10 см<sup>3</sup> основного стандартного раствора дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 100 см<sup>3</sup>. Раствор устойчив в течение недели при хранении в холодильнике.

9.1.3. Стандартный раствор неовира № 2 с концентрацией 5 мкг/см<sup>3</sup> готовят разбавлением 10 см<sup>3</sup> стандартного раствора № 1 дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 100 см<sup>3</sup>. Раствор используют свежеприготовленным.

### ***9.2. Подготовка прибора***

Подготовку спектрофотометра проводят в соответствии с руководством по его эксплуатации.

### ***9.3. Установление градуировочной характеристики***

Градуировочную характеристику, выражющую зависимость оптической плотности раствора от массы неовира, устанавливают по шести

сериям растворов из пяти параллельных определений в каждой серии согласно табл. 1.

Таблица 1

**Растворы для установления градуировочной характеристики при определении неовира**

Номер стандарта	Стандартный раствор неовира № 1, см <sup>3</sup>	Стандартный раствор неовира № 2, см <sup>3</sup>	Вода дистиллированная, см <sup>3</sup>	Содержание неовира в градуировочном растворе, мкг
1	0,0	0,0	10,0	0,0
2	0,0	0,2	9,8	1,0
3	0,0	0,4	9,6	2,0
4	0,0	1,0	9,0	5,0
5	0,0	2,0	8,0	10,0
6	0,4	0,0	9,6	20,0
7	1,0	0,0	9,0	50,0

Подготовленные градуировочные растворы перемешивают и через 10 мин измеряют оптические плотности растворов в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм при длине волны 257 нм по отношению к раствору сравнения, не содержащему определяемого вещества. Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс – соответствующие им содержания неовира в мкг. Градуировочные растворы используют свежеприготовленными.

Проверка градуировочного графика проводится 1 раз в квартал или в случае использования новой партии реактивов, нового оборудования, после ремонта прибора.

#### *9.4. Отбор проб воздуха*

Воздух с объемным расходом 2,0 дм<sup>3</sup>/мин аспирируют через фильтр АФА-ВП-10, помещенный в фильтродержатель. Для измерения ½ ОБУВ следует отобрать 20,0 дм<sup>3</sup> воздуха. Пробы хранят в бюксах с пришлифованными крышками, в защищенном от света месте при обычной температуре не более трех суток.

### **10. Выполнение измерения**

Фильтр с отобранный пробой переносят в химический стакан, вместимостью 25 см<sup>3</sup>, приливают 5 см<sup>3</sup> дистиллированной воды и оставляют на 15 мин, периодически помешивая стеклянной палочкой для луч-

шего растворения вещества. Затем фильтр тщательно отжимают, и повторно обрабатывают 5 см<sup>3</sup> дистиллированной воды. Затем фильтр снова тщательно отжимают и удаляют. Оба раствора объединяют в мерной пробирке с пришлифованной пробкой, вместимостью 10 см<sup>3</sup>, и доводят дистиллированной водой до метки.

Степень десорбции вещества с фильтра 97 %. Оптическую плотность анализируемых растворов измеряют в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм при длине волны 257 нм по отношению к раствору сравнения, который готовят одновременно и аналогично пробам, используя чистый фильтр.

Количественное определение содержания неовира проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

## 11. Вычисление результатов измерений

Массовую концентрацию неовира ( $C$ , мг/м<sup>3</sup>) в воздухе рабочей зоны вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a}{V}, \text{ где}$$

$a$  – количество вещества, найденное в анализируемом объеме раствора по градуировочному графику, мкг;

$V$  – объем воздуха, отобранного для анализа (дм<sup>3</sup>) и приведенного к стандартным условиям (прилож. 1).

## 12. Оформление результатов анализа

Результат количественного анализа представляют в виде:

$$C \pm \Delta \text{ мг/м}^3, P = 0,95$$

Значение  $\Delta = 0,00042 + 0,17 C$ , мг/м<sup>3</sup>, где

$\Delta$  – характеристика погрешности.

## 13. Контроль погрешности методики КХА

Таблица 2

Значения характеристики погрешности, норматива оперативного контроля погрешности и норматива оперативного контроля воспроизводимости

Диапазон определяемых массовых концентраций неовира, мг/м <sup>3</sup>	Наименование метрологической характеристики		
	характеристика погрешности, $\Delta$ , мг/м <sup>3</sup> , $P = 0,95$	норматив оперативного контроля погрешности, $K$ , мг/м <sup>3</sup> , ( $P = 0,90$ , $m = 3$ )	норматив оперативного контроля воспроизводимости, $D$ , мг/м <sup>3</sup> , ( $P = 0,95$ , $m = 2$ )
0,05–2,5	$0,00042 + 0,17 C$	$0,00053 + 0,22 C$	$0,0017 + 0,25 C$

Метрологические характеристики приведены в виде зависимости от значения массовой концентрации анализируемого компонента в пробе –  $C$ .

### **13.1. Оперативный контроль погрешности**

Оперативный контроль погрешности выполняют в одной серии с КХА рабочих проб.

Образцами для контроля являются реальные пробы воздуха рабочей зоны. Объем отобранный для контроля пробы должен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения анализа по методике. После отбора пробы экстракт с фильтра делят на две равные части, первую из которых анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы –  $C_1$ . Вторую часть разбавляют соответствующим растворителем в два раза и снова делят на две равные части, первую из которых анализируют в точном соответствии с прописью методики, получая результат анализа рабочей пробы, разбавленной в два раза –  $C_2$ . Во вторую часть делают добавку анализируемого компонента ( $X$ ) до концентрации исходной рабочей пробы ( $C_1$ ) (общая концентрация не должна превышать верхнюю границу диапазона измерения) и анализируют в точном соответствии с прописью методики, получая результат анализа рабочей пробы, разбавленной в два раза, с добавкой –  $C_3$ . Результаты анализа исходной рабочей пробы –  $C_1$ , рабочей пробы, разбавленной в два раза –  $C_2$ , и рабочей пробы, разбавленной в два раза с добавкой –  $C_3$ , получают по возможности в одинаковых условиях, т. е. их получает один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной партии реактивов и т. д.

Решение об удовлетворительной погрешности принимают при выполнении условия:

$$|C_3 - C_2 - X| + |2C_2 - C_1| \leq K, \text{ где}$$

$C_1$  – результат анализа рабочей пробы;

$C_2$  – результат анализа рабочей пробы, разбавленной в два раза;

$C_3$  – результат анализа рабочей пробы, разбавленной в два раза, с добавкой анализируемого компонента;

$X$  – величина добавки анализируемого компонента;

$K$  – норматив оперативного контроля погрешности.

$$K = 0,00053 + 0,22 C (\text{мг}/\text{м}^3)$$

### **13.2. Оперативный контроль воспроизводимости**

Образцами для контроля являются реальные пробы воздуха рабочей зоны. Объем отобранный для контроля пробы должен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения анализа по методике. После отбора пробы экстракт с фильтра делят на две равные части и анализируют в точном соответствии с прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, т. е. получают два результата анализа в разных лабораториях или в одной, используя при этом разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. Два результата анализа не должны отличаться друг от друга на величину допускаемых расхождений между результатами анализа:

$$|C_1 - C_2| \leq D, \text{ где}$$

$C_1$  – результат анализа рабочей пробы;

$C_2$  – результат анализа этой же пробы, полученный в другой лаборатории или в этой же, но другим аналитиком с использованием другого набора мерной посуды и других партий реактивов;

$D$  – допустимые расхождения между результатами анализа одной и той же пробы.

$$D = 0,0017 + 0,25C (\text{мг}/\text{м}^3)$$

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива  $D$ , выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля и устраняют их.

### **14. Нормы затрат времени на анализ**

Для проведения серии анализов из 6 проб требуется 1 ч 30 мин.

Методические указания разработаны Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ» (ГУП «ВНЦ БАВ»): В. П. Жестков, А. П. Крымов, В. Ф. Алещенко, Л. И. Крымова.

## Приложение 1

**Приведение объема воздуха к стандартным условиям**

Приведение объема воздуха к стандартным условиям (температура 20 °С и давление 101,33 кПа) проводят по формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101,33}, \text{ где}$$

$V_t$  – объем воздуха, отобранный для анализа, дм<sup>3</sup>;

$P$  – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт. ст.);

$t$  – температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (прилож. 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

## Приложение 2

**Коэффициенты для приведения объема воздуха  
к стандартным условиям**

$t, ^\circ\text{C}$	Давление $P, \text{kPa/mm рт. ст.}$									
	97,33/ 730	97,86/ 734	98,4/ 738	98,93/ 742	99,46/ 746	100/ 750	100,53/ 754	101,06/ 758	101,33/ 760	101,86/ 764
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122
-26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0986	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
-6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
-2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	0,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9783	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9199	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

**Указатель основных синонимов, технических, торговых и  
фирменных названий веществ**

	стр.
1. азидотимидина	6
2. бензобарбитал	65
3. бензонал	65
4. бромизовал	31
5. гексамидин	276
6. гидразина сульфат	90
7. гипсовое вяжущее	185
8. диоксидин	134
9. дротаверина гидрохлорид	168
10. изониазид	260
11. изосорбida динитрат	107
12. какао	176
13. какао-порошок	176
14. кальция сульфат дигидрат	185
15. капотен	202
16. каптоприл	202
17. кеторол	49
18. кеторолак	49
19. кеторолака трометамин	49
20. клонидин	150
21. клофелин	150
22. лактоза	81
23. лактоза моногидрат	81
24. лигнин	193
25. лигнин модифицированный гидролизный окисленный	193
26. меркаптопурин	126
27. метазид	210
28. метилурацил	227
29. молочный сахар	81
30. неовир	252
31. нистатин	14
32. нитрозометилмочевина	218
33. нитросорбид	107
34. нитрофунгин	244
35. нихлофен	244
36. ницерголин	73

37. но-шпа	168
38. омепразол	235
39. сахар молочный	81
40. сегидрин	90
41. сигетин	160
42. синафлан	117
43. синтомицин	142
44. спиронолактон	41
45. тубазид	260
46. фамотидин	23
47. феназид	268
48. флюоцинолона ацетонид	117
49. фтивазид	99
50. хлорнитрофенол	244

**Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.1678—4.1.1710—03**

**Выпуск 44**

Редакторы Аванесова Л. И., Глазкова М. Ф.,  
Кожока Н. В., Кучурова Л. С., Максакова Е. И.  
Технический редактор Ломанова Е. В.

Подписано в печать 30.03.07

Формат 60x88/16

Печ. л. 18,0

Тираж 500 экз.

Заказ 10

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18/20

Оригинал-макет подготовлен к печати издательским отделом  
и тиражирован отделом технического обеспечения  
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора  
117105, Москва, Варшавское ш., д. 19а